

改善箇所説明図

【不具合発生場所】

車両後部左側パネル内にリレーが
取付けられている。



リヤパネルカバーを外すと、リレーユニット
が現れる。

リレー

リレー取付けの様子



【不具合の内容】

・アスファルト・フィニッシャのエンジンコントロールユニットにおいて、電源リレー部の設計が不適切なため、電源リレーとリレーホルダーの嵌合が甘い。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等によりリレーホルダーから電源リレー外れ、インジェクタ、フューエルポンプ等へ電源供給ができなくなり、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

【改善措置の内容】

・全車両、電源リレーを対策品に交換する。また、電源リレーとリレーホルダーを結束バンドで固定する。




交換前 CB1a-TR-12V
ACB36221



交換後 CB1aH-R-12V
ACB83221

【識別】

・交換後白色の縛線バンドにてリレーを結束固定する。

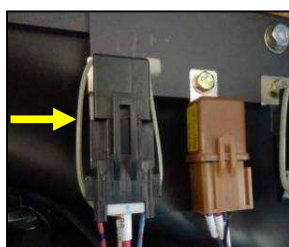

注: は対策部品に交換する部品を示す。