


改善箇所説明図

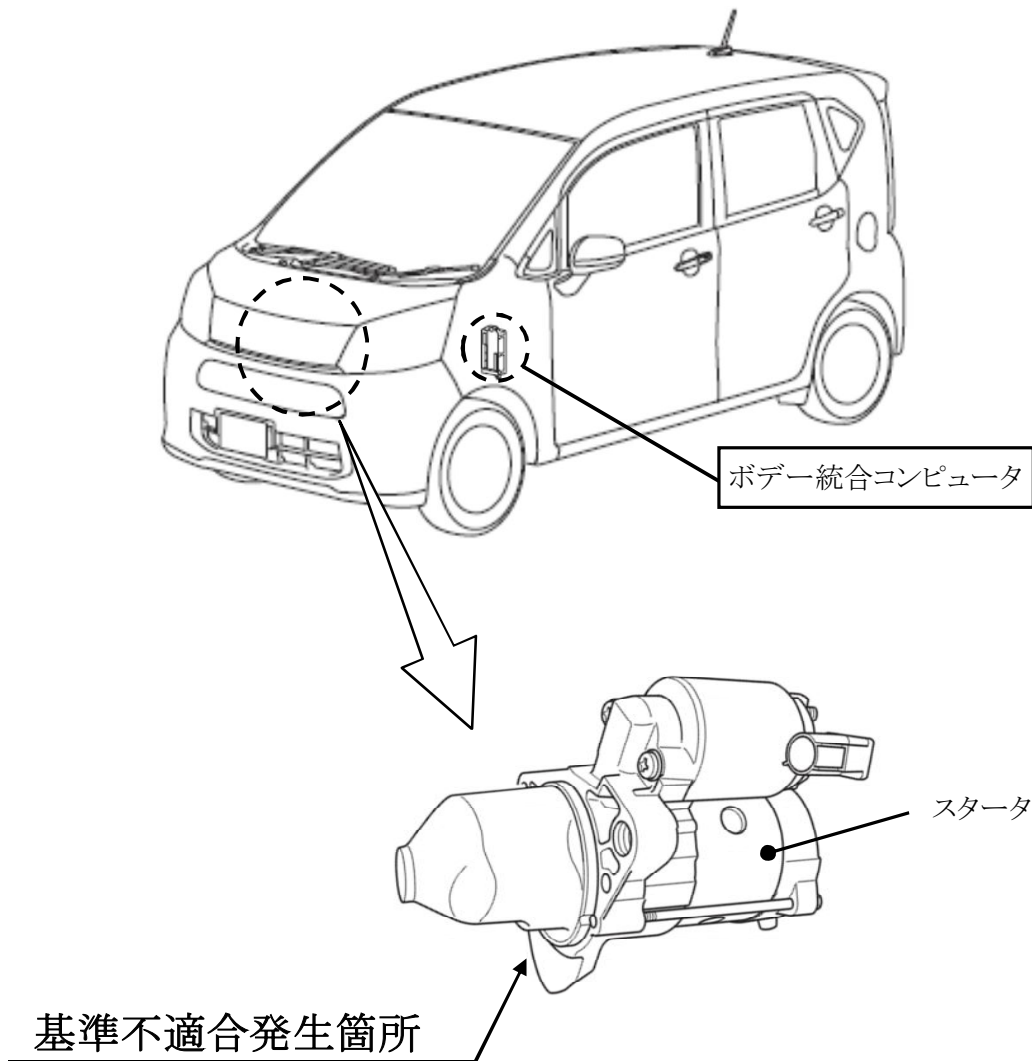

注: は修正部品を示す。

プッシュスタート付車のエンジン始動装置(スタータ)において、スタータ作動制御プログラムが不適切なため、プッシュスタートボタンの操作の直後に、シフトをPからNレンジに操作をすると、スタータ内部が焼きつくことがある。そのため、スタータ内部が固着により異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、スタータ作動制御プログラムを変更する。

識別

車室内車台番号打刻位置の車両後方側に黄色ペイントを塗布する。