


改善箇所説明図

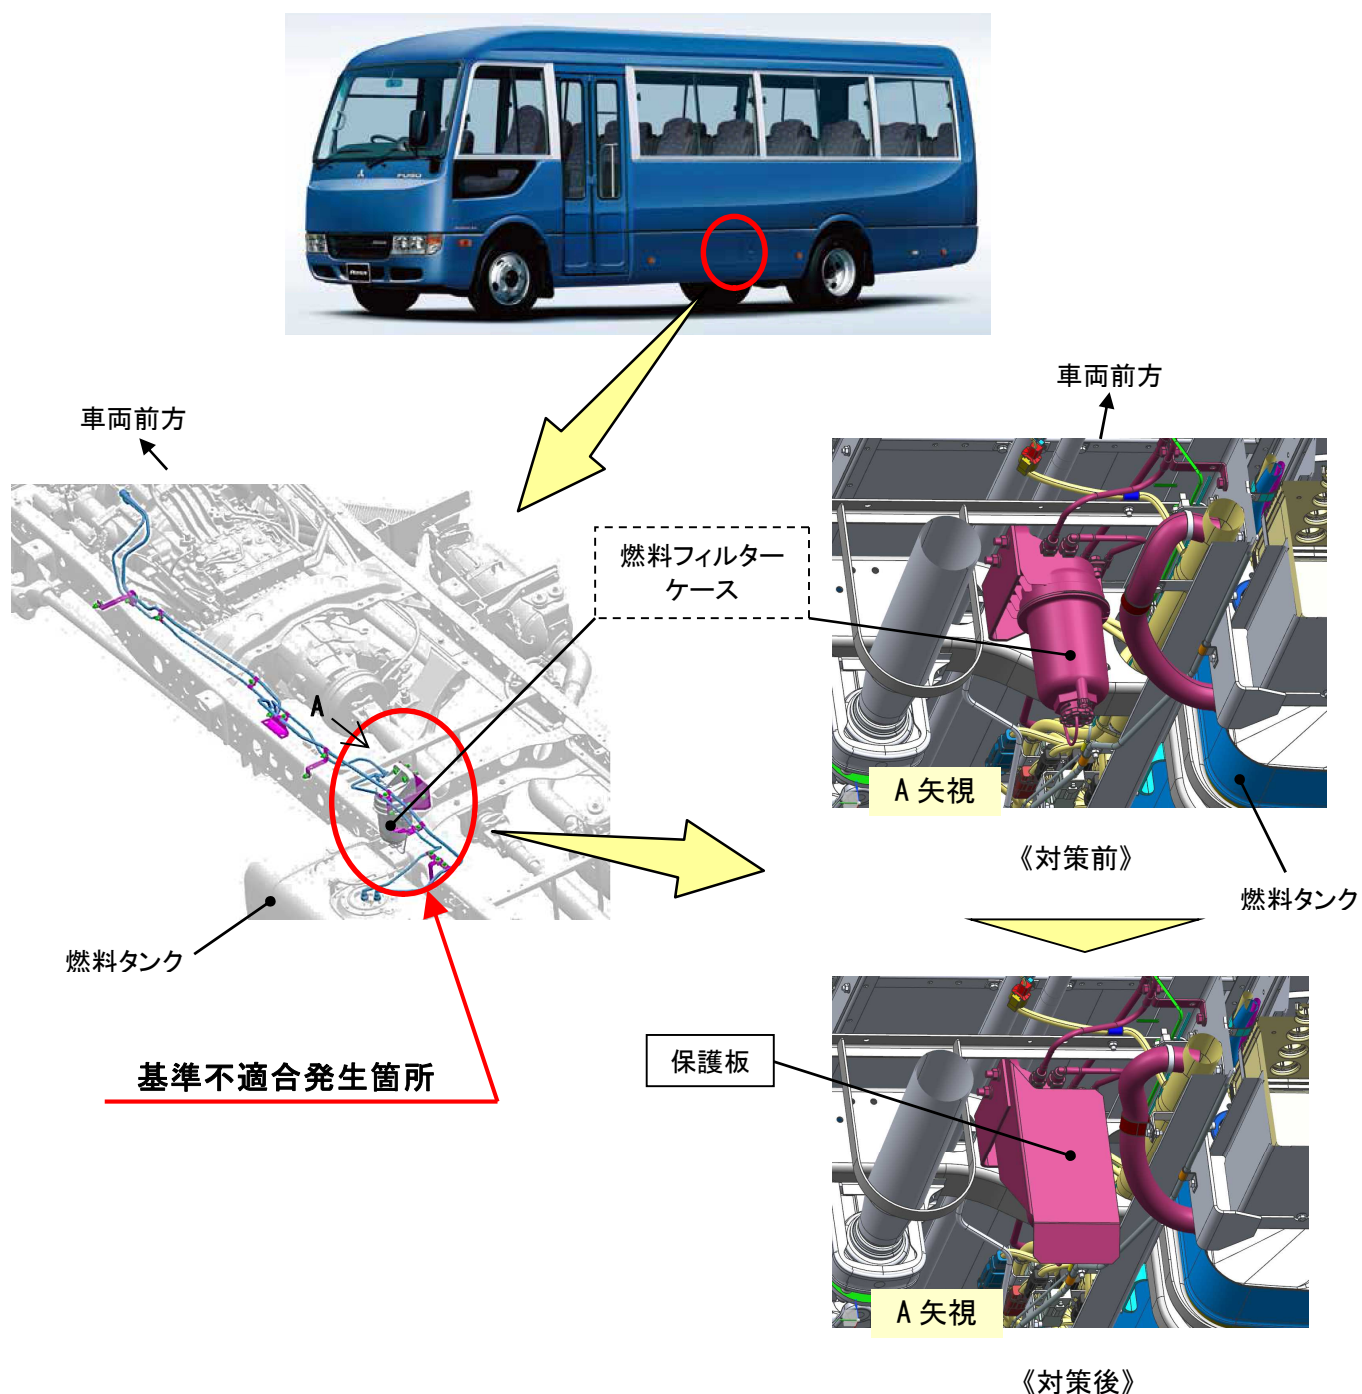

四輪駆動の小型バスにおいて、燃料フィルターケースの配置が不適切なため、走行中の飛び石等が燃料フィルターケースに当たり、ケースに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料フィルターケースの前側に鉄製の保護板を追加する。また、燃料フィルターケースを点検し、飛び石等による損傷が認められたものは、燃料フィルターケースを新品に交換する。

注 : は、追加する部品を示す。

: は、飛び石等による著しい損傷が認められた場合に、新品に交換する部品を示す。

識別 : 作業完了車には、アクセルペダル右部壁面に「LB37」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。