


改造箇所説明図

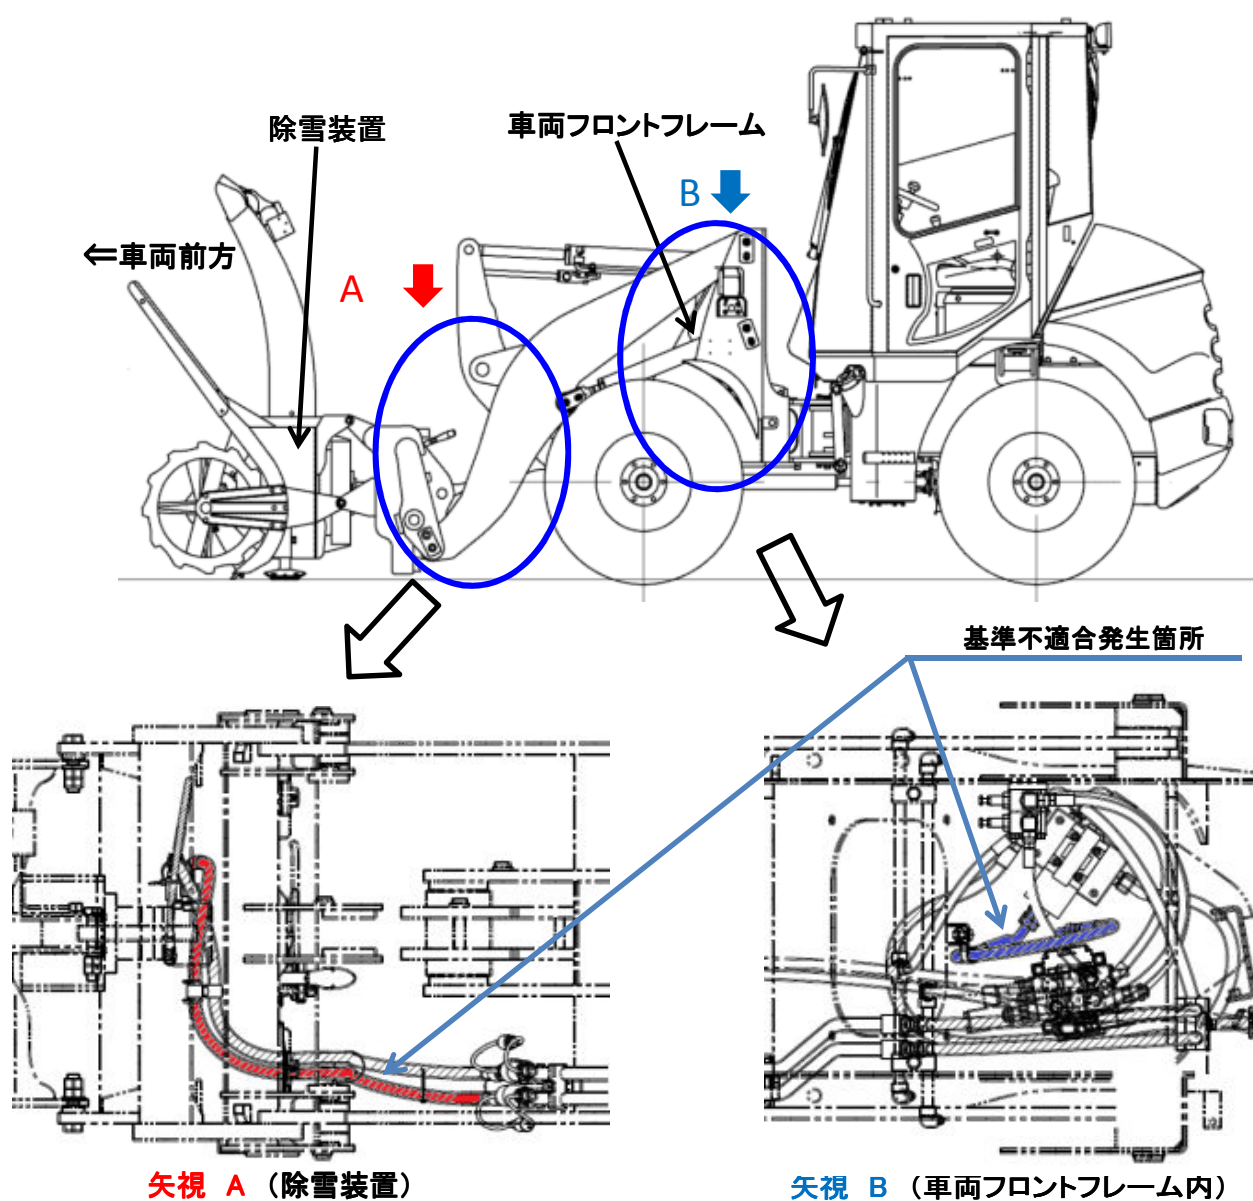

ロータリ除雪装置を装着したショベル・ローダにおいて、油圧ホースの選定が不適切なため、高圧発生部位に低圧用油圧ホースが組付けられたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、除雪作業時に当該ホースが破損する。その結果、ステアリング及び駆動用を兼ねているオイルが漏れ、最悪の場合、操舵又は走行が不能となるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、油圧ホースを対策品に交換する。

識別：対策完了車両については、除雪装置左側と車両フロントフレーム内左側に白色ペンキを塗布する。



除雪装置左側



車両フロントフレーム内左側

白色ペンキを塗布