


改善箇所説明図

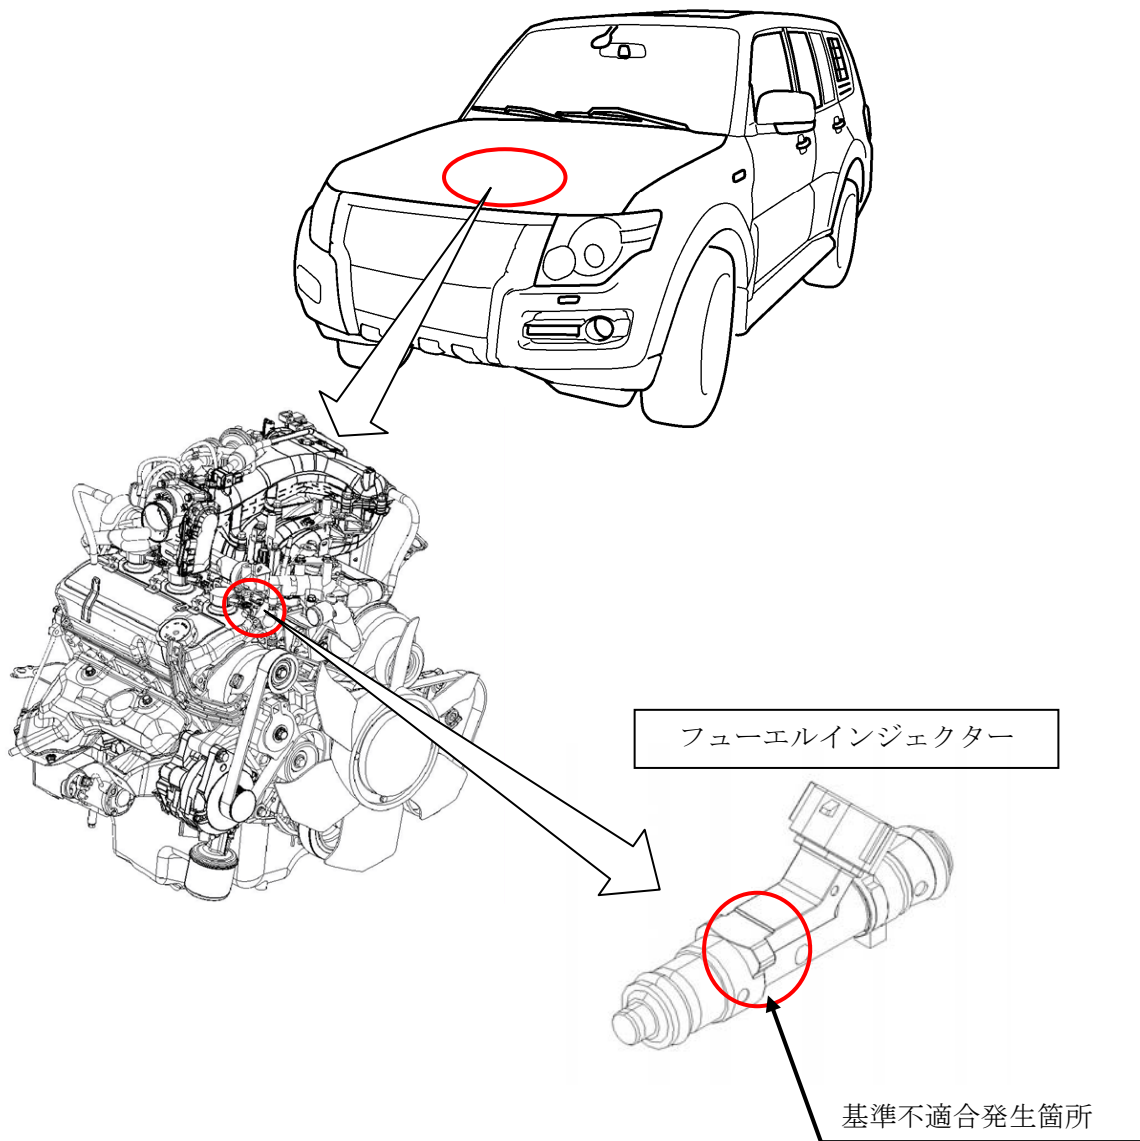

ガソリンエンジンのフューエルインジェクターにおいて、製造管理が不適切なため、当該インジェクター内に装着されているフィルターのメッシュ部に穴が開いているものがある。そのため、燃料配管内の異物がフューエルインジェクター内部に侵入すると、当該インジェクターが作動不良となり適切に燃料が供給されず、失火によりエンジン不調となるほか、最悪の場合、走行中にエンストに至るおそれがある。

改善の内容

全車、フューエルインジェクターを良品に交換する。

注：図中の 内は交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアチェッカーのヒンジにあるピン頭部（車両下側）に、白または黄色ペイントを塗布する。