


改善箇所説明図

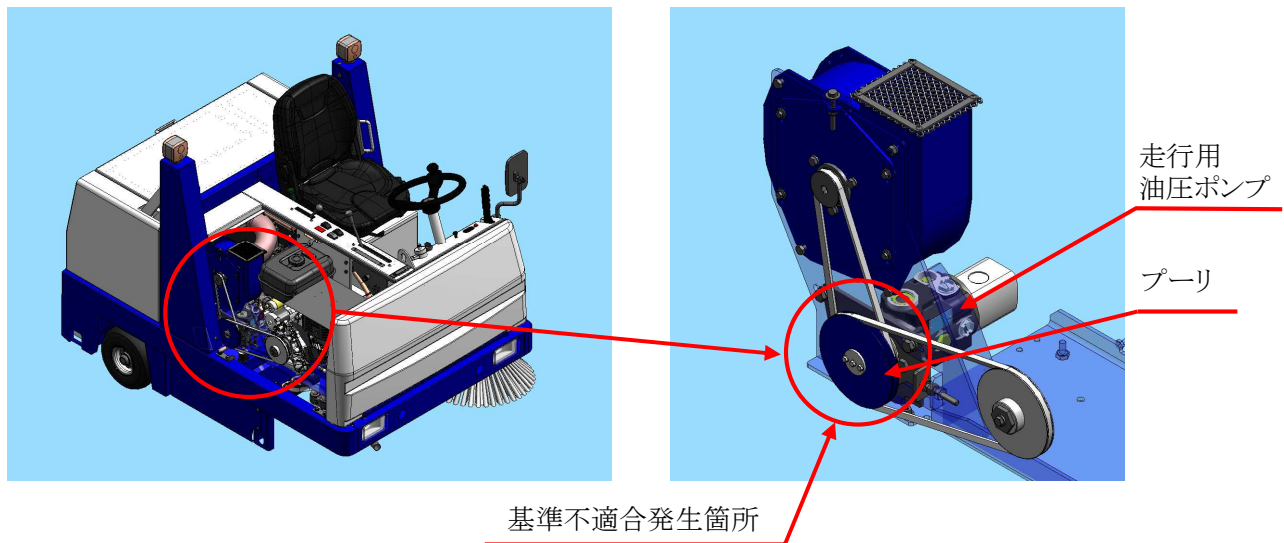


モータ・スイーパーの静油圧式無段変速機(HST)において、走行用油圧ポンプ駆動軸プーリの設計が不適切なため、プーリの取付けボルトの締め付け力が低いものがある。そのため、プーリの塗装が剥がれた場合にボルトの締め付け力が低下し、最悪の場合、プーリが外れて走行不能となるおそれがある。


改善措置の内容

全車両、プーリと固定用ワッシャ、ボルト一式を対策品に交換する。

改善前

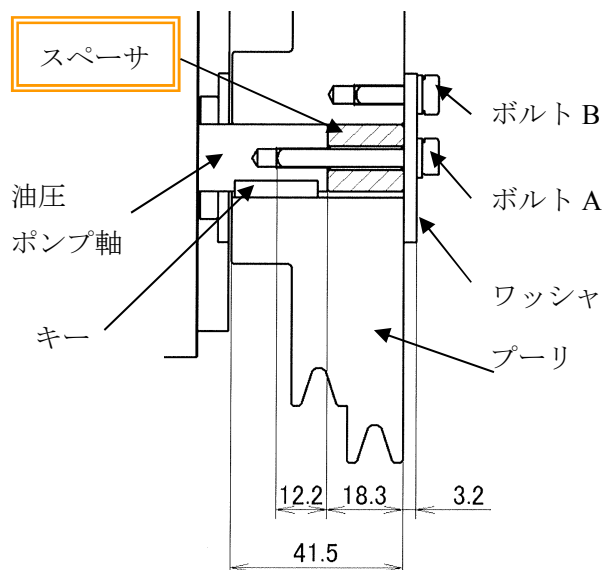

改善後

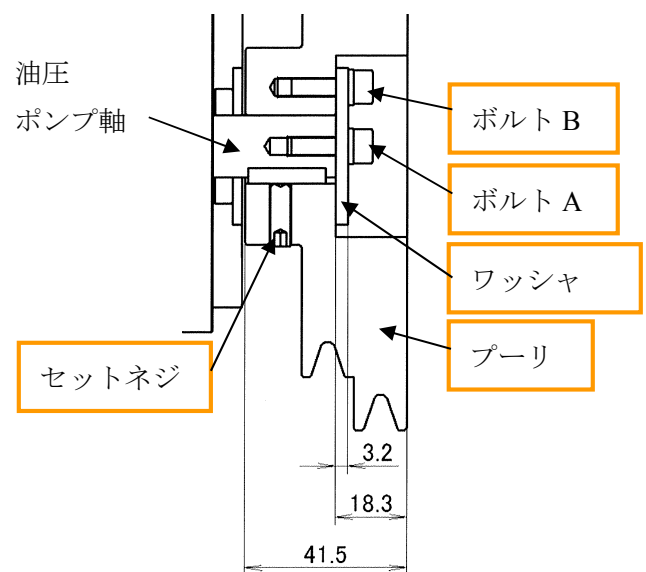

は交換部品を示す。

は取外し部品を示す。

識別: 運転席付近にステッカーNo.3859 を貼り付ける。