


改善箇所説明図

不具合発生箇所

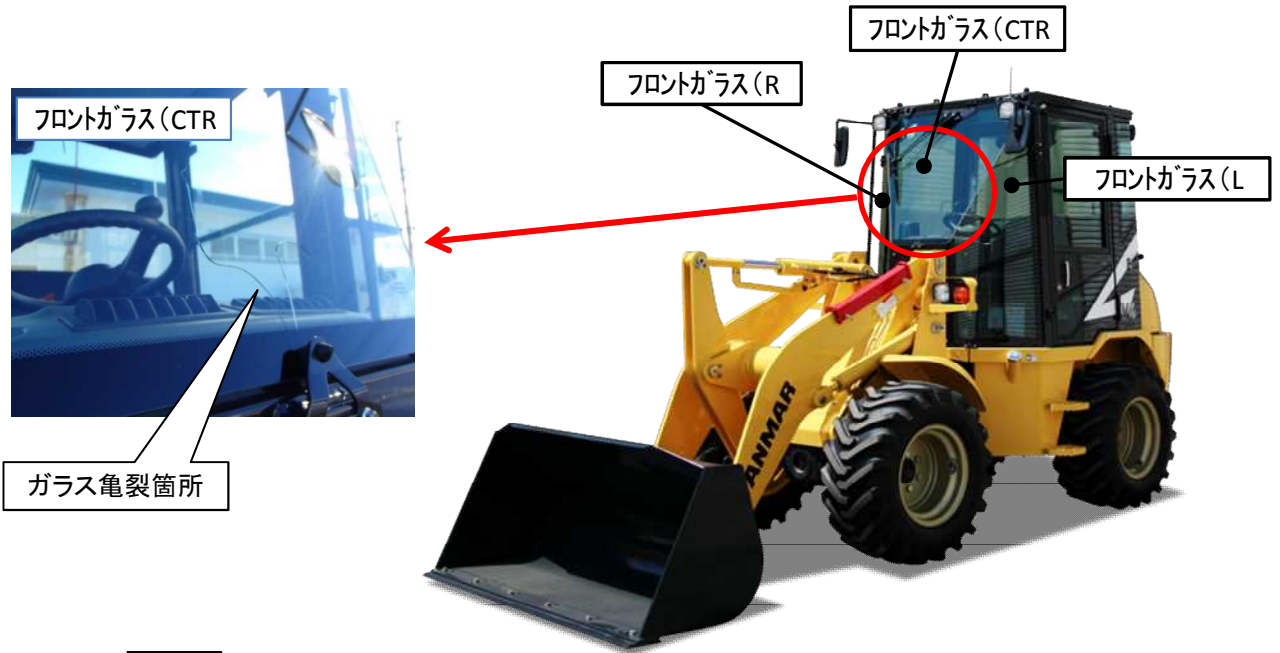

注: は交換部品を示す。

不具合の内容

ショベルローダの前面ガラスの製造が不適切なため端部に微細な亀裂が入っているもので、かつ、その前面ガラスをたわんだ状態で車体に組み付けられたものがある。そのため、ガラスの温度変化や作業中の振動により亀裂が進行し、ガラスが割れ、運転者の視野を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、前面ガラスを対策品と交換する。

は交換部品を示す。

識別

フロントフレーム左側支柱部にステッカーNo. 3868を貼り付ける。