



改善箇所説明図②




〔不具合部位断面〕

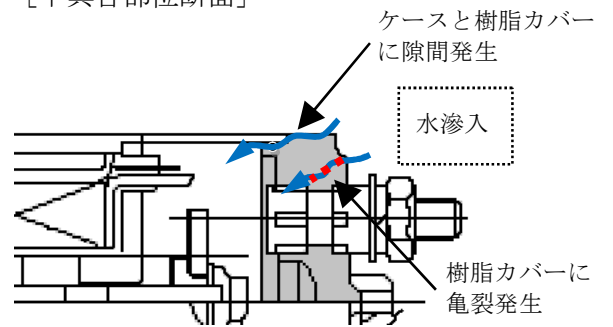

【改善後】

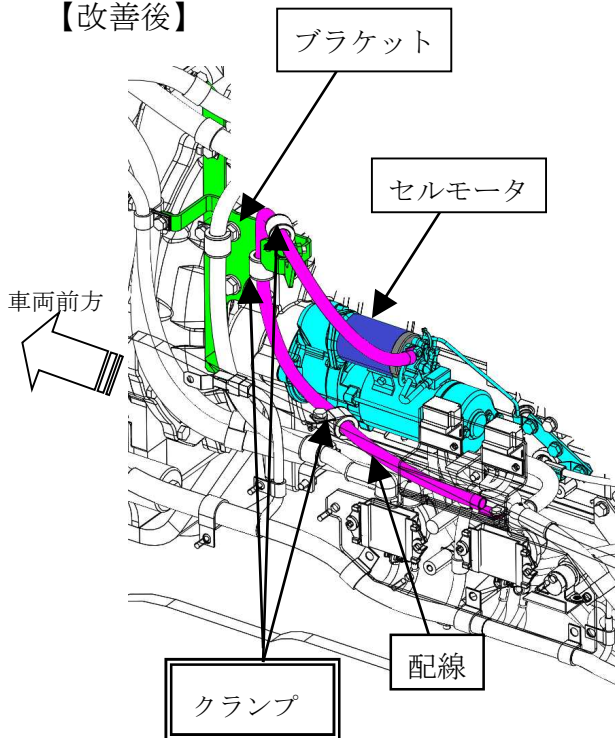

【改善前】

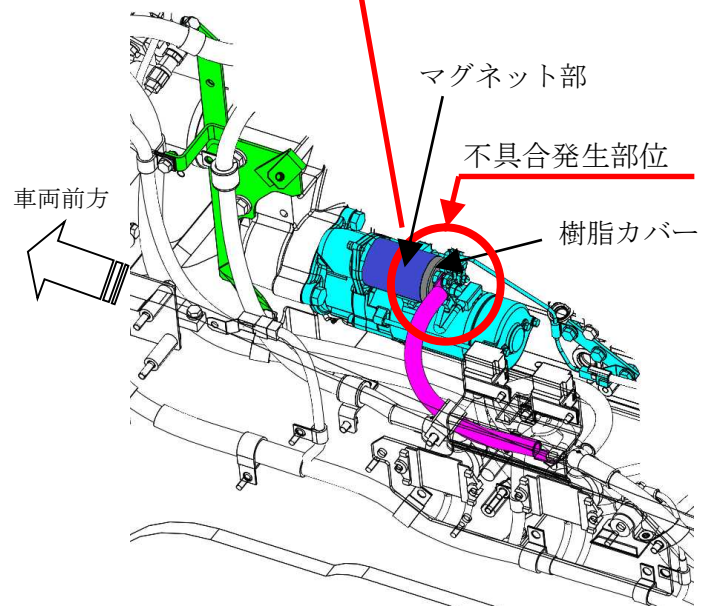

注：□ は、交換部品を示す。

注：□ は、追加部品を示す。

ショベル・ローダのセルモータにおいて、電気配線の配索指示が不適切なため、原動機の振動等が当該配線を伝わり、セルモータマグネット部の樹脂カバーがひずみ、変形することがある。そのため、当該樹脂カバーに亀裂や隙間が生じ、そのままの状態で使用を続けると、損傷部等から水が滲入して、内部に錆を発生させ、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、セルモータの電気配線の配索及び固定方法を変更して、セルモータを交換し、ブラケットを追加する。

識別：セルモータに白ペイントを塗布する。

白ペイント塗布位置

