



改善箇所説明図

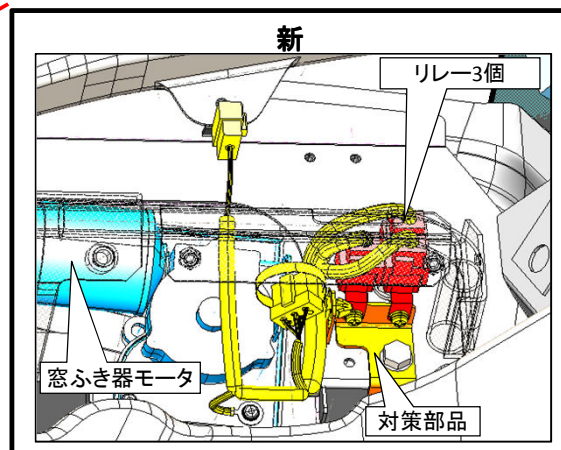

対策部品取付イメージ

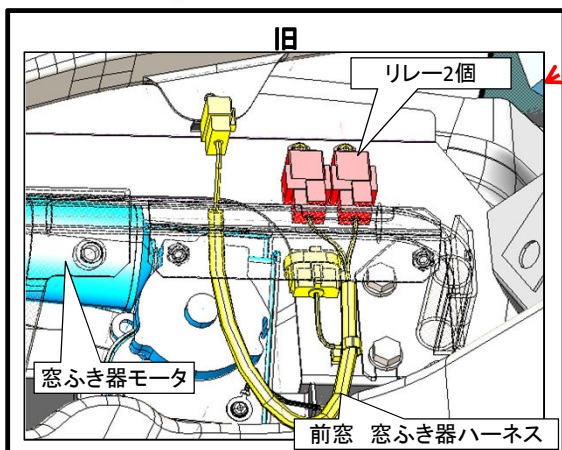

不具合の内容

窓ふき器において、電気回路が不適切なため、窓ふき器作動中に作動速度を停止位置付近で切替えた際、電気回路内のリレー接点間で電圧差が生じ、スパークが発生することがある。そのため、電気回路に過電流が流れてヒューズが溶損若しくはリレーの接点が溶着し、窓ふき器が作動しないおそれがある。

注: は追加部品を示す。

改善措置の内容：全車両、リレーおよびハーネスを対策品に交換し、電気回路を変更する

改善後の識別：ブラケットに白ペンキでマーキングする。

