


改善箇所説明図

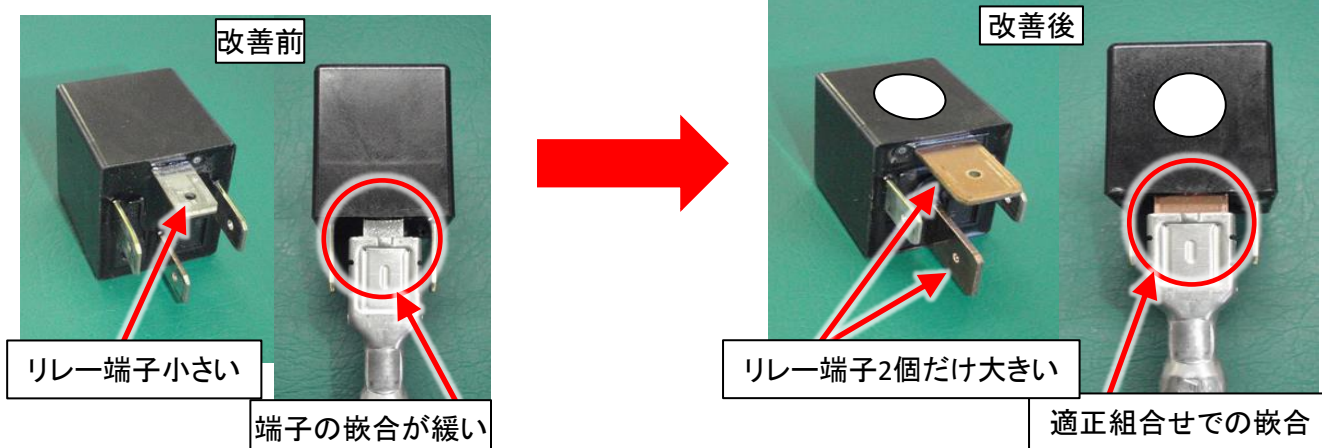

不具合の内容

ロード・ローラの電気回路において、電源リレーの選定が不適切なため、リレーとリレーホルダの嵌合力が不足している。そのため、走行時等の振動によりリレーとリレーホルダの嵌合が甘くなり、一時的に電源供給がたたれてフェールセーフが働き、エンジン出力が制限され、最悪の場合、リレーがホルダから外れて電源が供給されず、エンジンが停止して再始動出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電源リレー（3個）を対策品に交換する。

識別：対策品のリレー本体には白の識別マークあり外観で識別可能。