


改善箇所説明図①

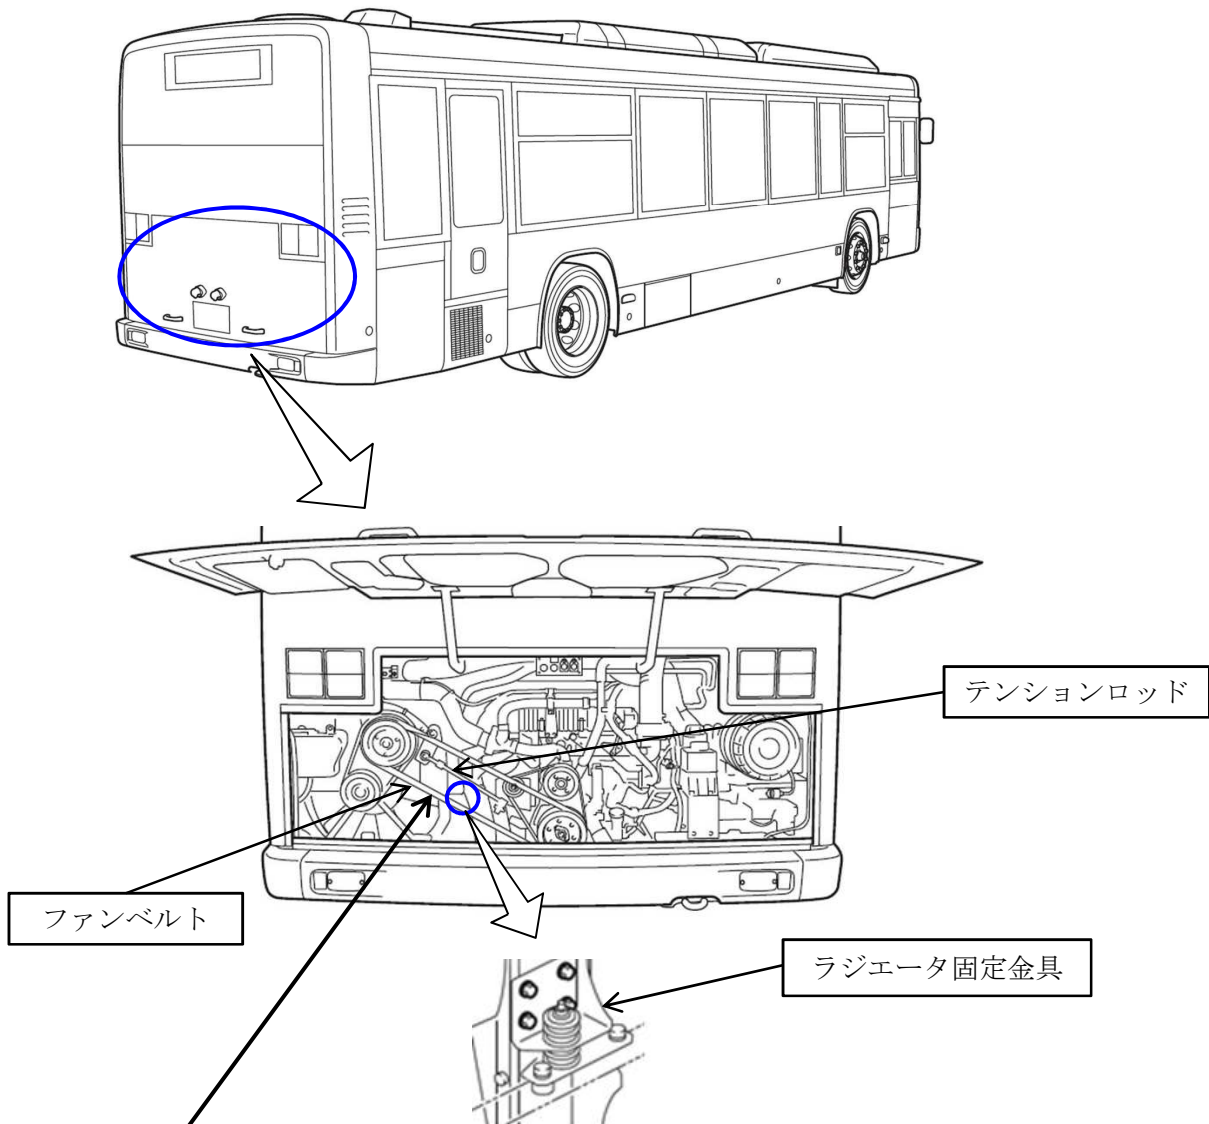

基準不適合発生箇所

注：□ 内は交換する部品を示す。

大型ハイブリッド路線バスにおいて、ファンベルトの耐久性不足およびアライメントの調整とテンションロッドの締付けが不適切なため、ベルトが早期に摩耗しプーリから外れるものがある。そのため、水温が上昇してオーバーヒートとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ファンベルトとラジエータ固定金具を対策品に交換するとともにテンションロッドを良品に交換し、アライメントを適正に調整する。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレート付近に白色ペイントを塗布する。

