



## [改善箇所説明図]



【不適合箇所】

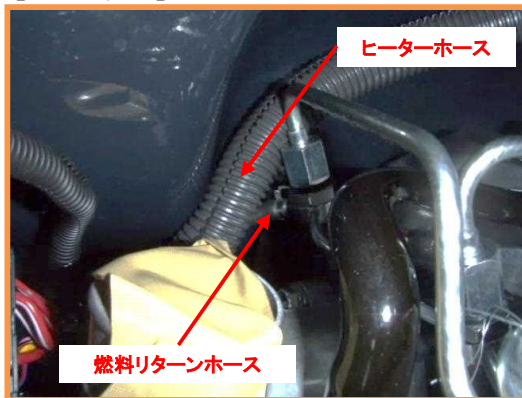

【改善後の配索】

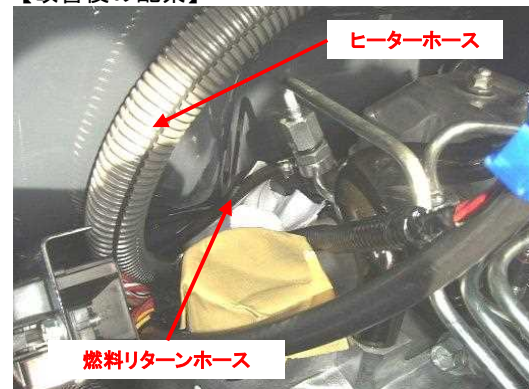

### 不具合発生箇所

農耕トラクタにおいて、空調装置のヒーターホースの配索が不適切なため、燃料のリターンホースがヒーターホースと接触して曲がることもある。そのため、エンジンの振動によりリターンホースに亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、リターンホースから燃料が漏れるおそれがある。

### 改善内容

全車両、ヒーターホースの配索を変更する。

### 識別

ラジエータシュラウドに識別用シールを貼り付ける。