
 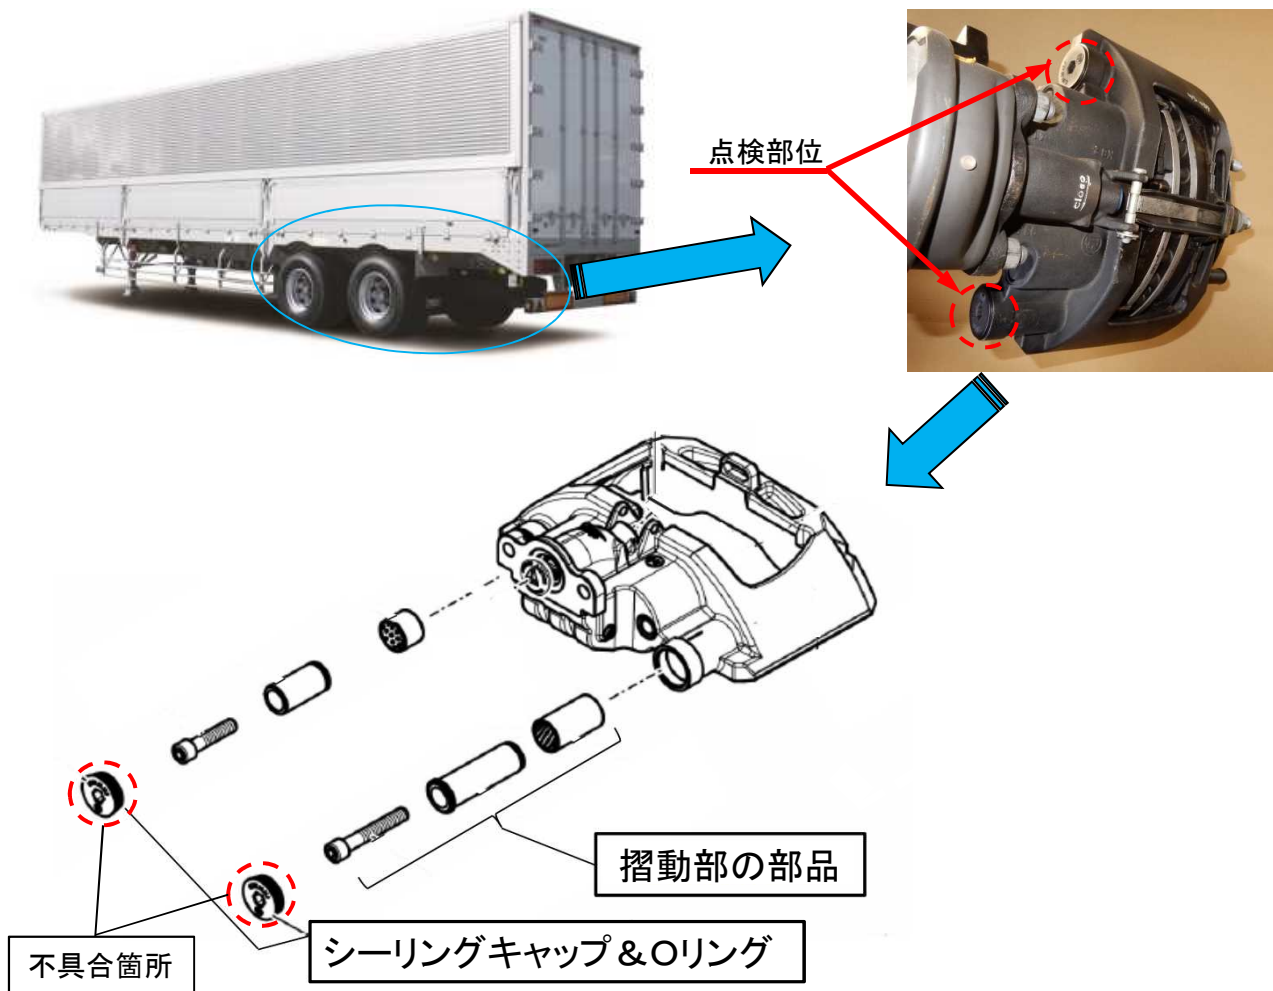


改善箇所説明図



 は、交換部品を示す

制動装置のディスクキャリパにおいて、シーリングキャップとOリングが損傷した状態で組み付けられたものがある。そのため、雨水等がキャリパ内部に侵入して錆が発生し、摺動部分が固着し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ディスクキャリパを点検し、シーリングキャップが損傷している場合は、良品と交換する。また、キャリパ内部に錆が発生している場合は、摺動部の部品も合わせて良品に交換する。

識別：改善実施済車には、シーリングキャップ取付部付近に黄色ペイントを塗布する。

