


[改善箇所説明図]

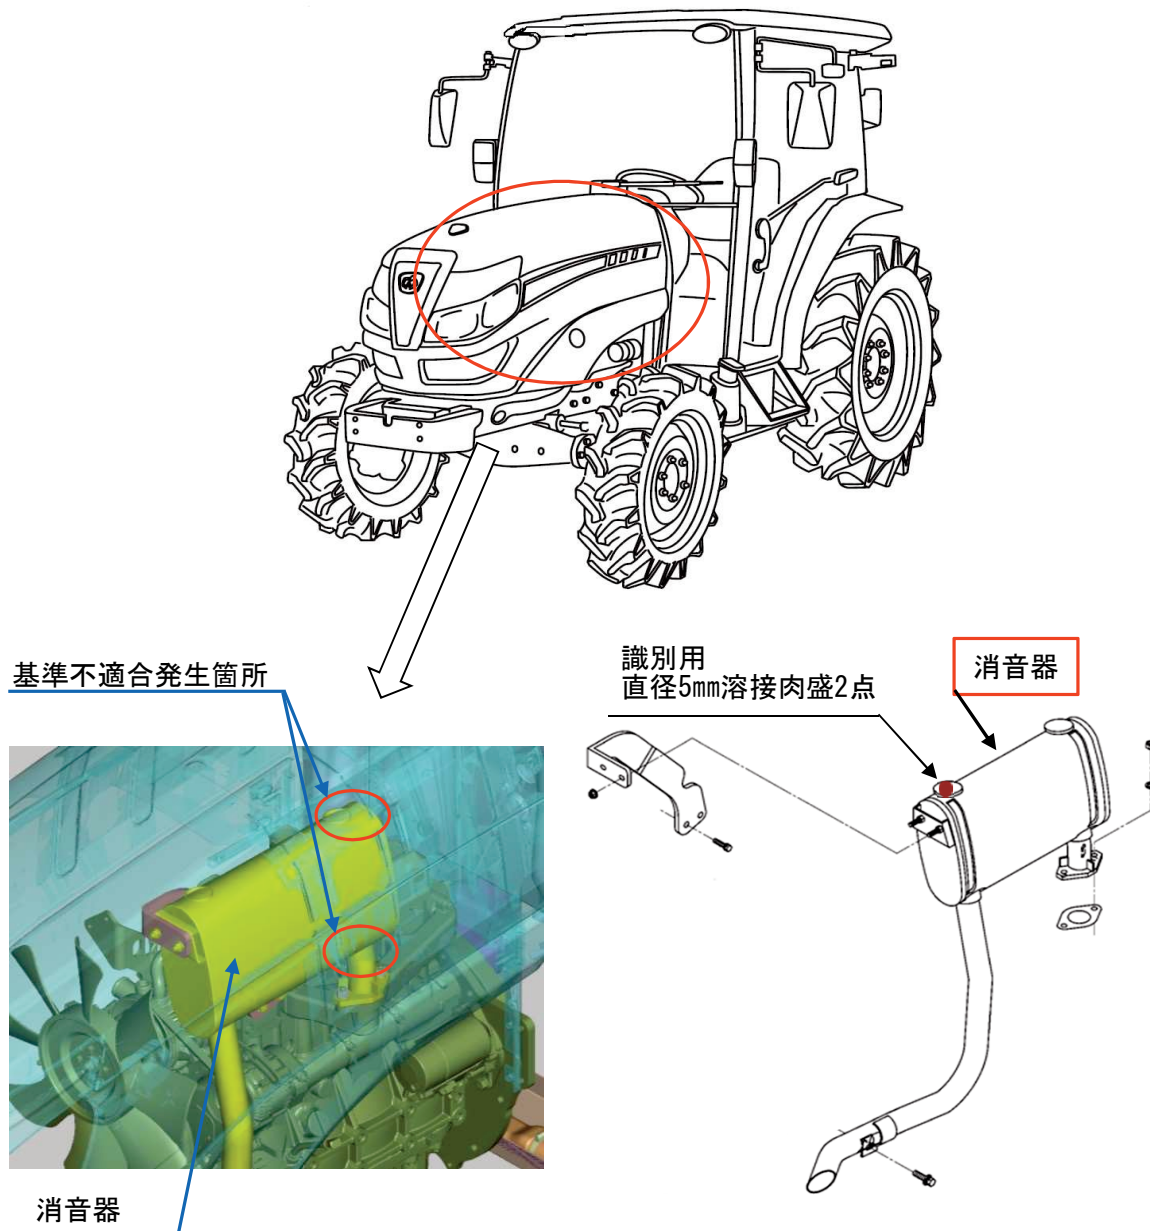

不具合発生箇所

農耕トラクタの消音器において、熱疲労に対する強度が不足しているため、原動機の排気熱及び振動により消音器に亀裂が生じることがある。そのため、亀裂部位から排出ガスが漏れ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して消音器が破損し、最悪の場合、消音器の周辺部が溶損するおそれがある。

改善内容

全車両、消音器を対策品に交換する。

識別

消音器の上面に直径5mmの溶接肉盛りを2点する。