


改善箇所説明図②

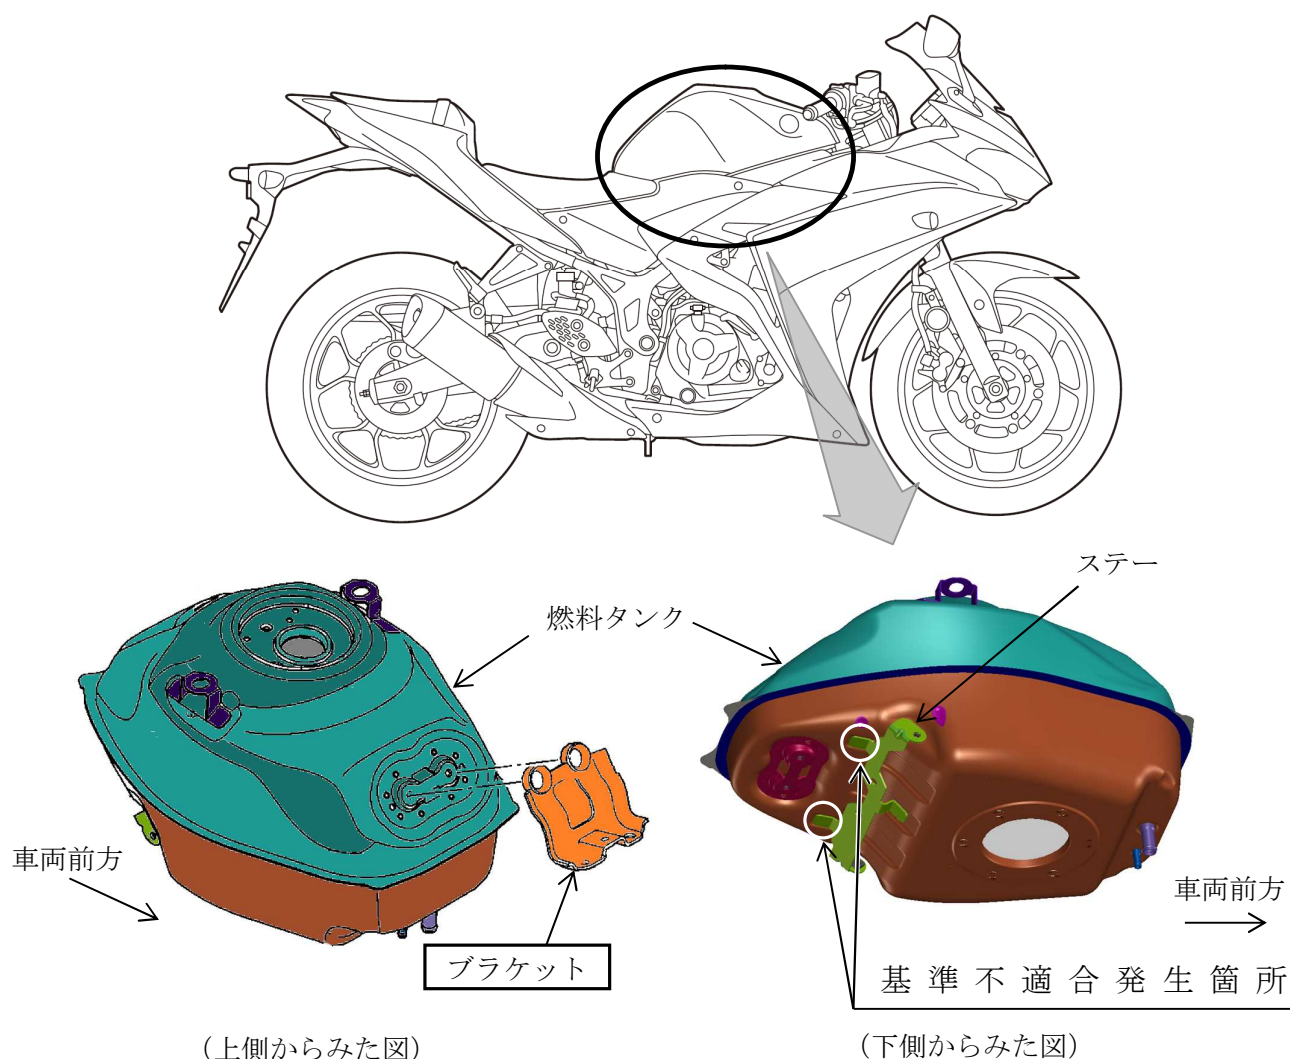

燃料装置において、燃料タンクをフレームに固定するブラケットの取付穴の位置が不適切なため、燃料タンクが正しい位置に取付けられずエンジンからの振動がブラケットを介し燃料タンクに伝わるものがある。そのため、燃料タンクとステアが共振しステアと燃料タンクの溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、ブラケットを対策品と交換する。

識別：マフラー取り付けブラケットのボルト付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。