


改善箇所説明図

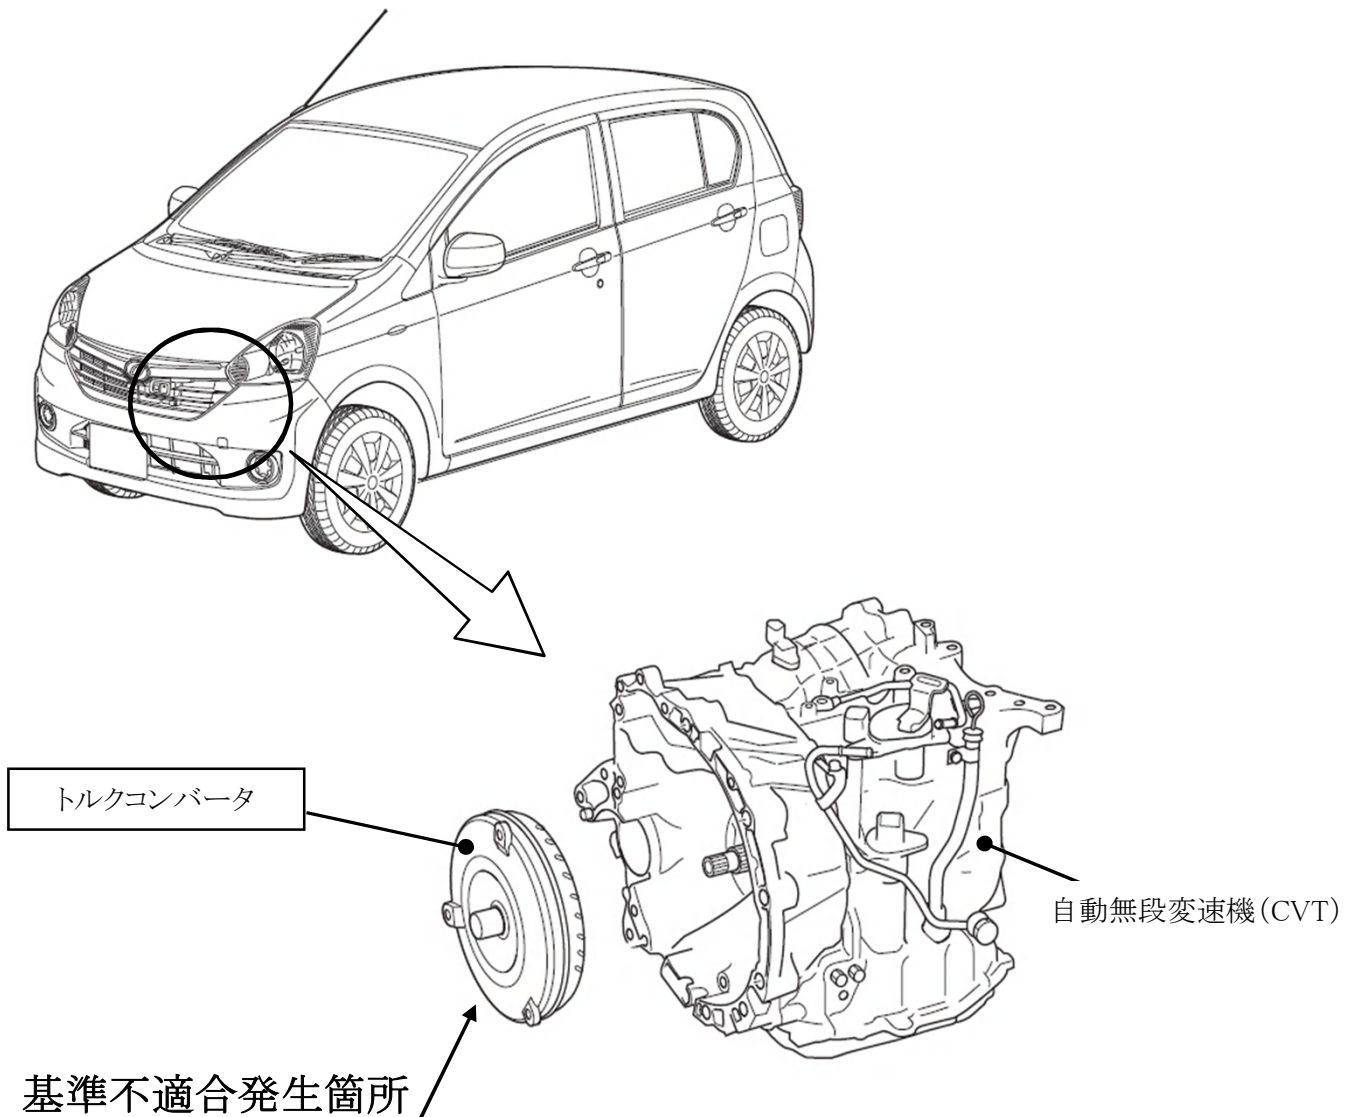

注: は交換部品を示す。

自動無段変速機 (CVT) のトルクコンバータにおいて、内部ベアリングの製造が不適切なため、摺動面に凹凸があり、使用過程で凹凸により当該ベアリングが異常摩耗して破損することがある。そのため、ベアリングの破片がトルクコンバータ内部に飛散し、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、破片がトルクコンバータ内部に噛み込み、停車時等にエンストして発進できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、トルクコンバータを良品と交換する。

識別

車室内車台番号打刻位置の車両前側に黄色ペイントを塗布する。