


改善箇所説明図

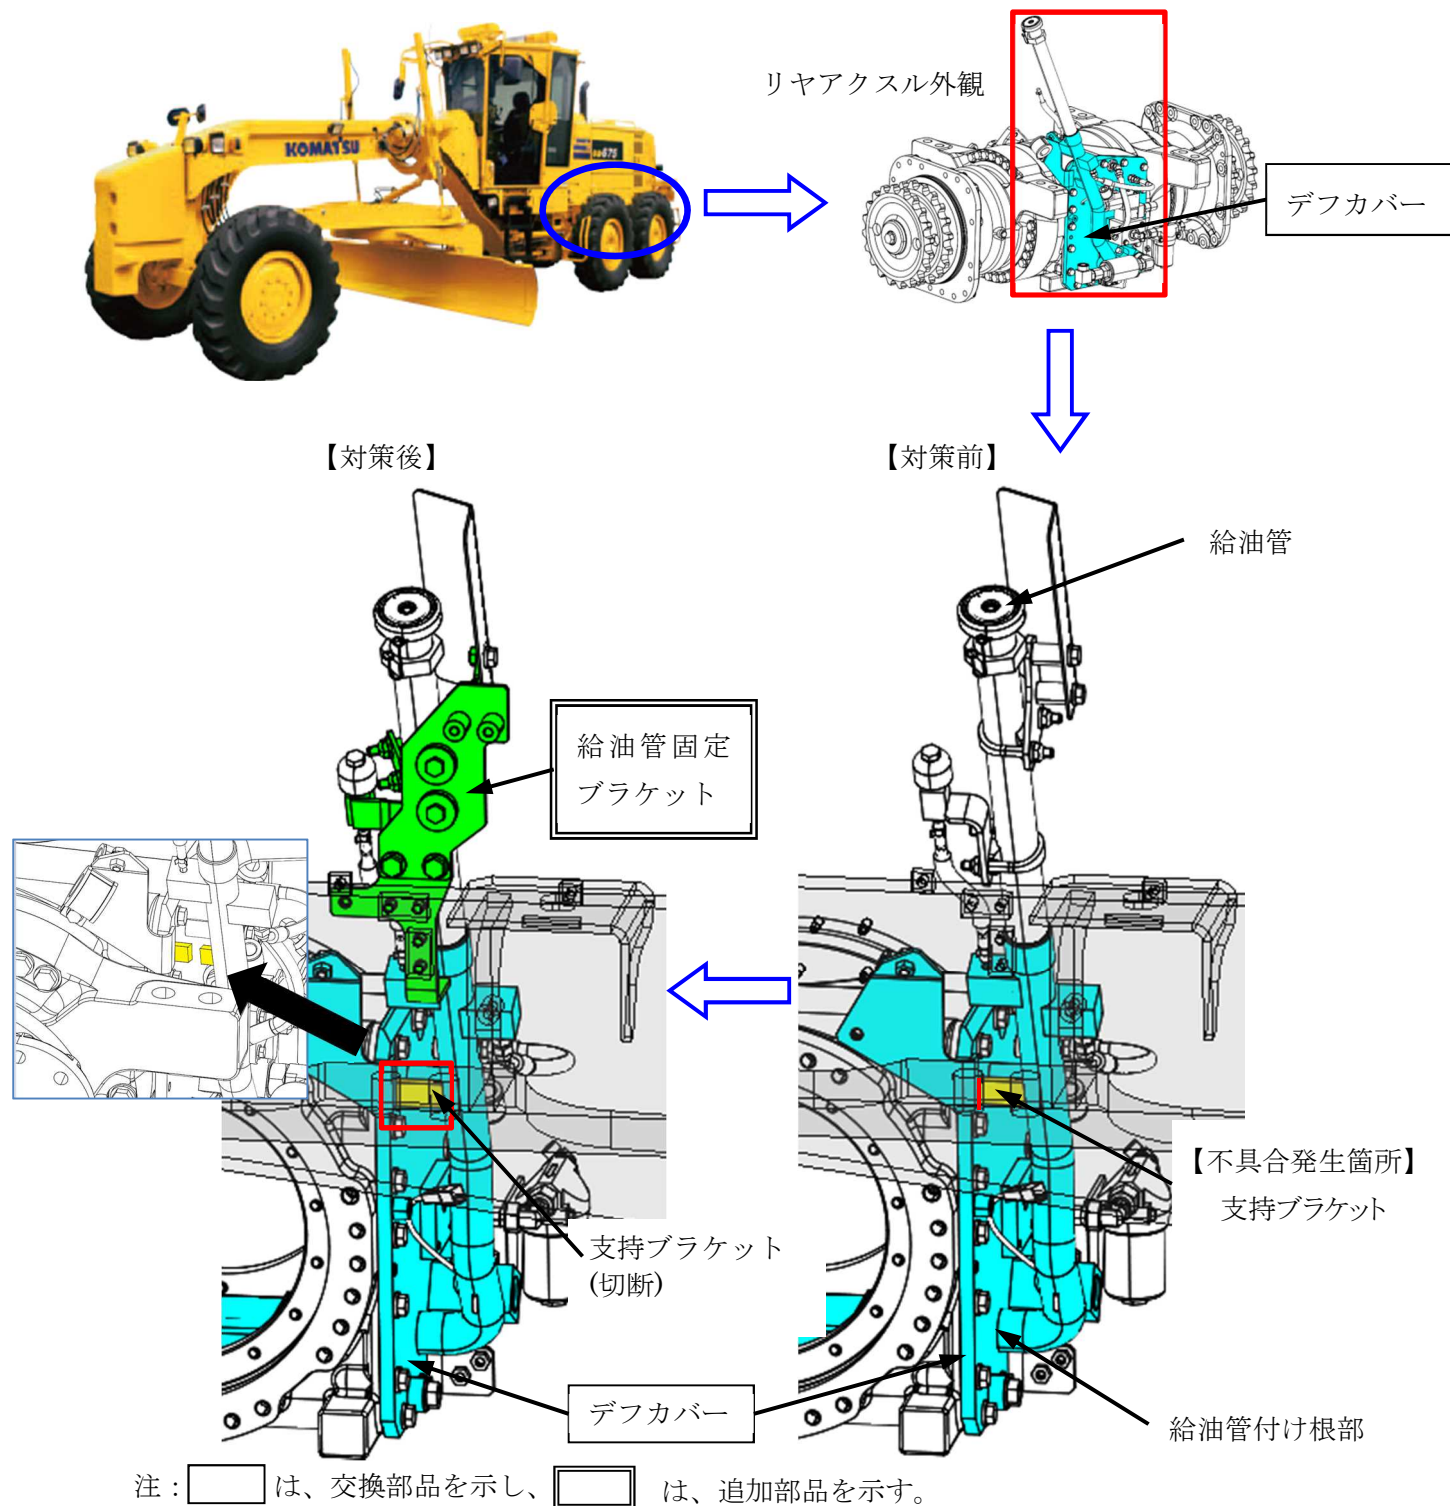

不具合の内容

デファレンシャルオイルの給油管において、走行振動に対する評価が不十分なため、当該給油管を支持するブラケットがタイヤチェーン装着時の走行振動によって折損することがある。そのため、支持ブラケットが折損すると給油管が振れ、そのままの状態で使用を続けると、給油管付け根部に亀裂が生じてオイルが漏れ、警告灯が点灯し、最悪の場合、デファレンシャルギヤが焼き付いて走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、給油管支持ブラケットを切断し、対策用ブラケットを追加する。なお、支持ブラケットに亀裂が生じているものは、デフカバーを良品に交換する。

識別：車体フレームと給油管を固定するブラケットの形状により識別する。