



改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

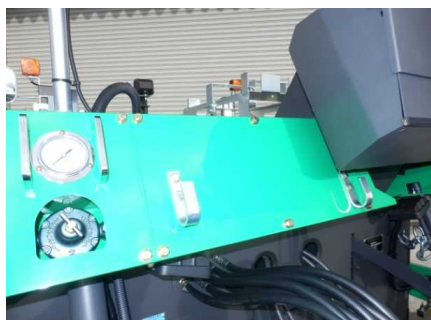

カバー内配線

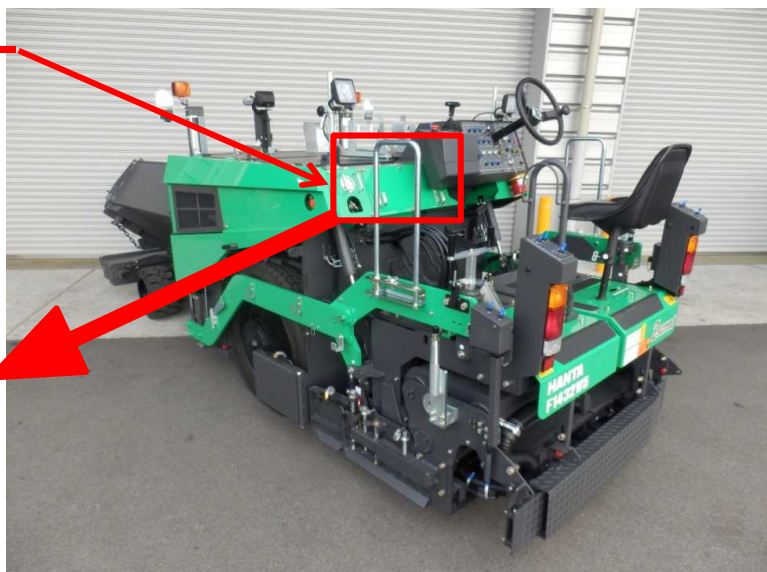



改善前

改善後

コネクタ及び
端子

かさ上げ
プレート

カバー

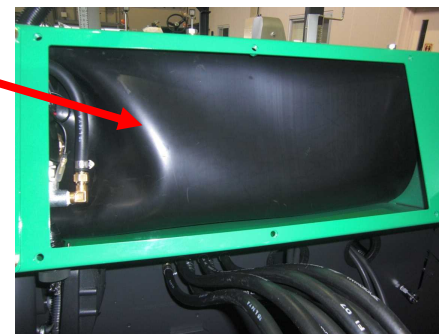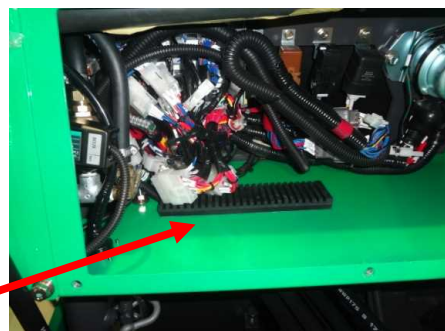

注: []内は必要に応じて交換する部品を示す。

[]内は追加部品を示す。

【不具合内容】

アスファルトフィニッシャーの雨水等の対策評価が不十分なため、雨水等がリヤカバー上部から浸入し、エンジンコントローラ電源リレーの端子部が被水することがある。そのため、端子部が腐食し、エンジンコントローラ電源リレーが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンジンが停止するおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、リヤカバー内に防水カバーを追加するとともに、端子部を点検し、端子が腐食している場合は、新品に交換する。

【識別】

ゴムカバー追加取付けの有無により識別を行う