



改善箇所説明図

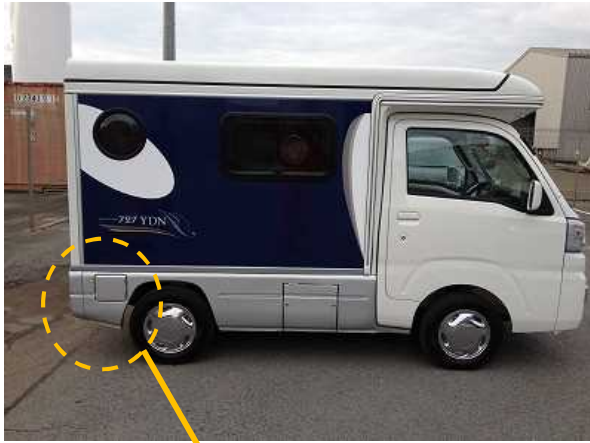

後ろから見た図

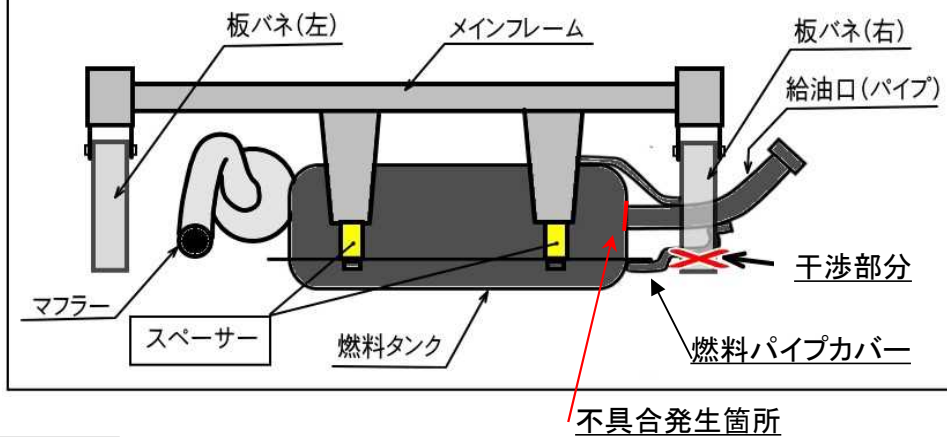

不具合内容

キャンピング架装車の燃料装置において、燃料タンクの移設方法が不適切なため、燃料パイプカバーとリーフスプリングの隙間が狭くなり、当該カバーとスプリングが悪路走行時等に接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料パイプ付け根部に亀裂が生じ、最悪の場合、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、移設用スペーサを取り外し、サイドスカートの給油口開口部を加工してヒューエルリッドを変更する。また、燃料タンクを点検し、損傷している場合は、新品と交換する。

識別: フューエルリッドの外観で識別する



ヒューエルリッド

