


## 改善箇所説明図

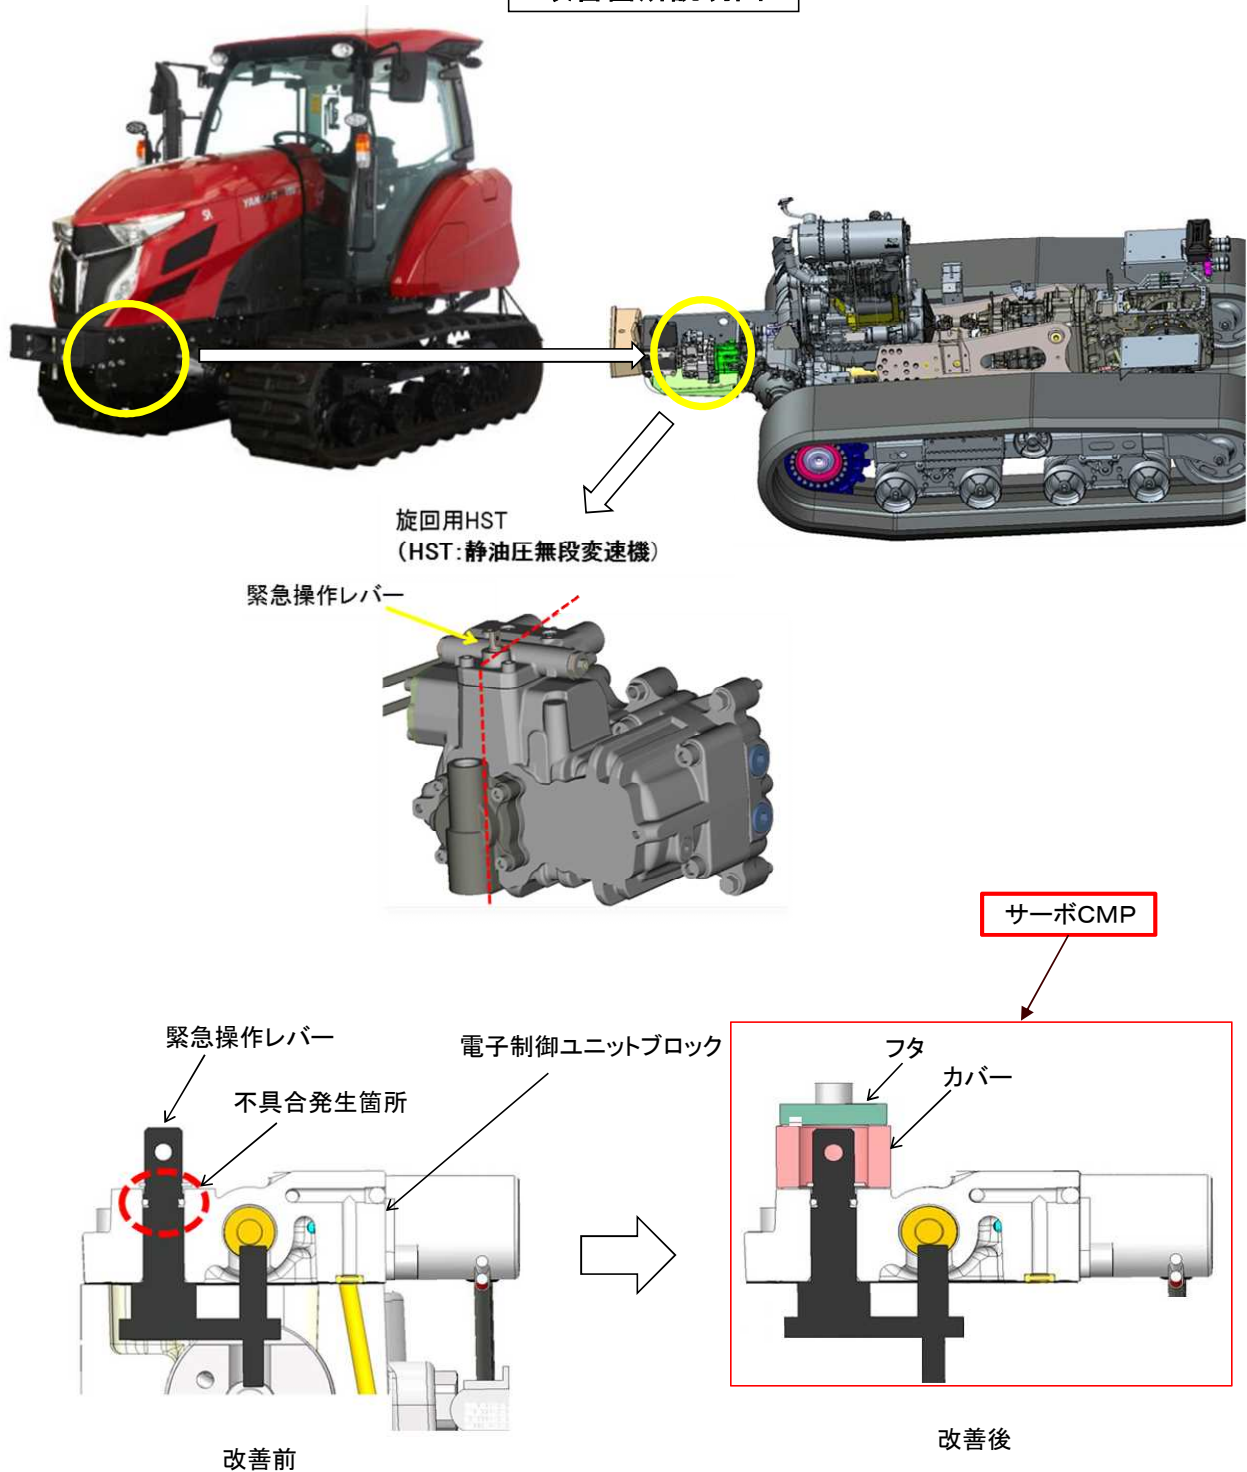

### 不具合発生箇所

農耕トラクタの旋回用静油圧変速機において、緊急操作レバー部の構造が不適切なため、レバーの根元に水が溜まり錆が発生することがある。そのため、緊急操作レバーが錆で固着し、旋回用静油圧変速機の操作ができず、最悪の場合、操舵不能になるほか、エンストに至るおそれがある。

### 改善内容

全車両、サーボCMPを対策品に交換する。

  は、交換部品を示す。

### 識別

サーボCMIに追加したフタで識別が可能である。