

改善箇所説明図




シーム溶接の位置



タンクR部

(交換修理用部品の良否確認)
※不良品の製造ロット番号:
17B20～17C10

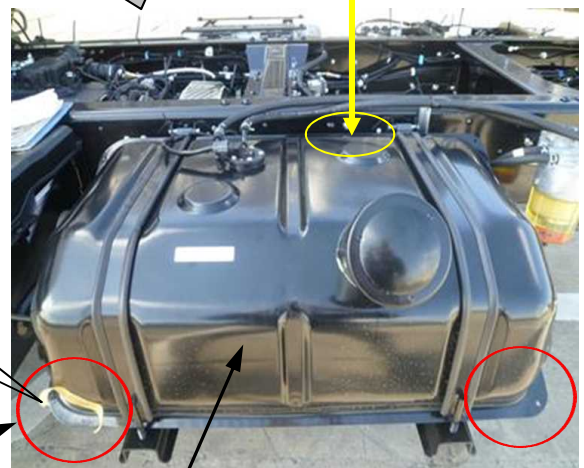

燃料タンク(100L)

基準不適合発生箇所

中型トラックの燃料タンク製造工程において、プレス成型後のシーム溶接の条件設定が不適切なため、燃料タンクのR部分が融合されていないことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該部位から燃料がしみ出ることがあり、最悪の場合、滴下するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを良品と交換する。また、交換修理用部品が組み付けられた可能性がある車両は、燃料タンクの製造ロット番号を確認し、該当する場合は燃料タンクを良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：対策品の交換終了は、燃料タンクの給油口部分に白色ペイントを塗布する。