


改善箇所説明図

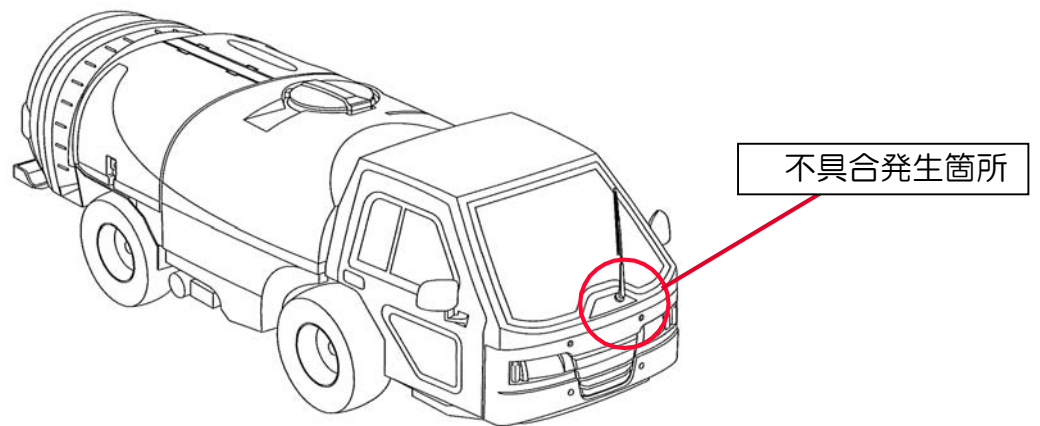

不具合発生箇所

不具合の内容

フロントワイパーにおいて、ワイパーアームを駆動用ワイパーモーター軸に取り付けるナットの締め付けが不適切なためトルクが低いものがあり、ワイパー作動時にナットが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、嵌合部（セレーション）にガタが生じて摩耗し、ワイパーモーター軸が空回りして、最悪の場合、ワイパーが作動しないおそれがある。



M8ナット

改善箇所

全車両、嵌合部（セレーション）を確認し、セレーションが摩耗しているものはワイパーアームまたはワイパーモーターを交換し、適正トルクで締め付ける。

識別

ワイパーモーター軸に黄色ペイントを塗布する。