


改善箇所説明図

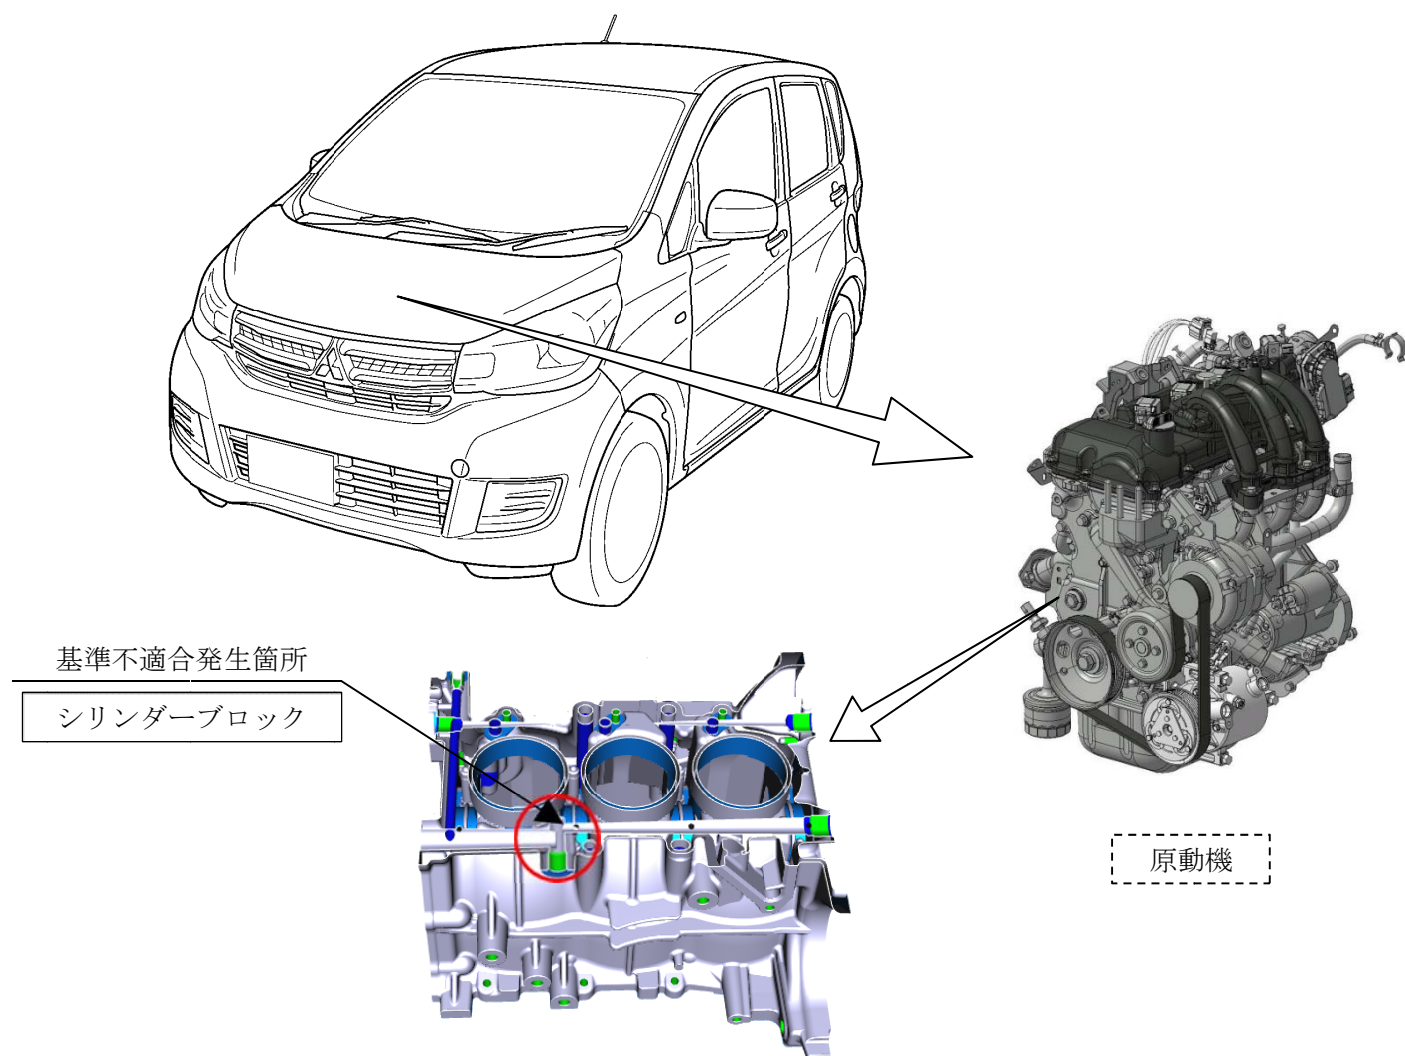

原動機のシリンダーブロックにおいて、鋳造型の中子がずれたまま鋳造されたため、オイル通路が完全に貫通していないものがある。そのため、オイル供給不足によりクランクシャフトのジャーナルメタルが焼き付き、異音が発生し、最悪の場合、原動機が焼き付くおそれがある。

改善の内容

全車両、シリンダーブロックの製造ロットを確認のうえ、該当するものは、オイル通路の貫通状態を確認し、未貫通または一部閉塞している場合は原動機を良品と交換する。

注：図中の 内は、点検する部品を示す。

図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：運転者席側ドアチェッカーのヒンジにあるピン下側の頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。