


改善箇所説明図

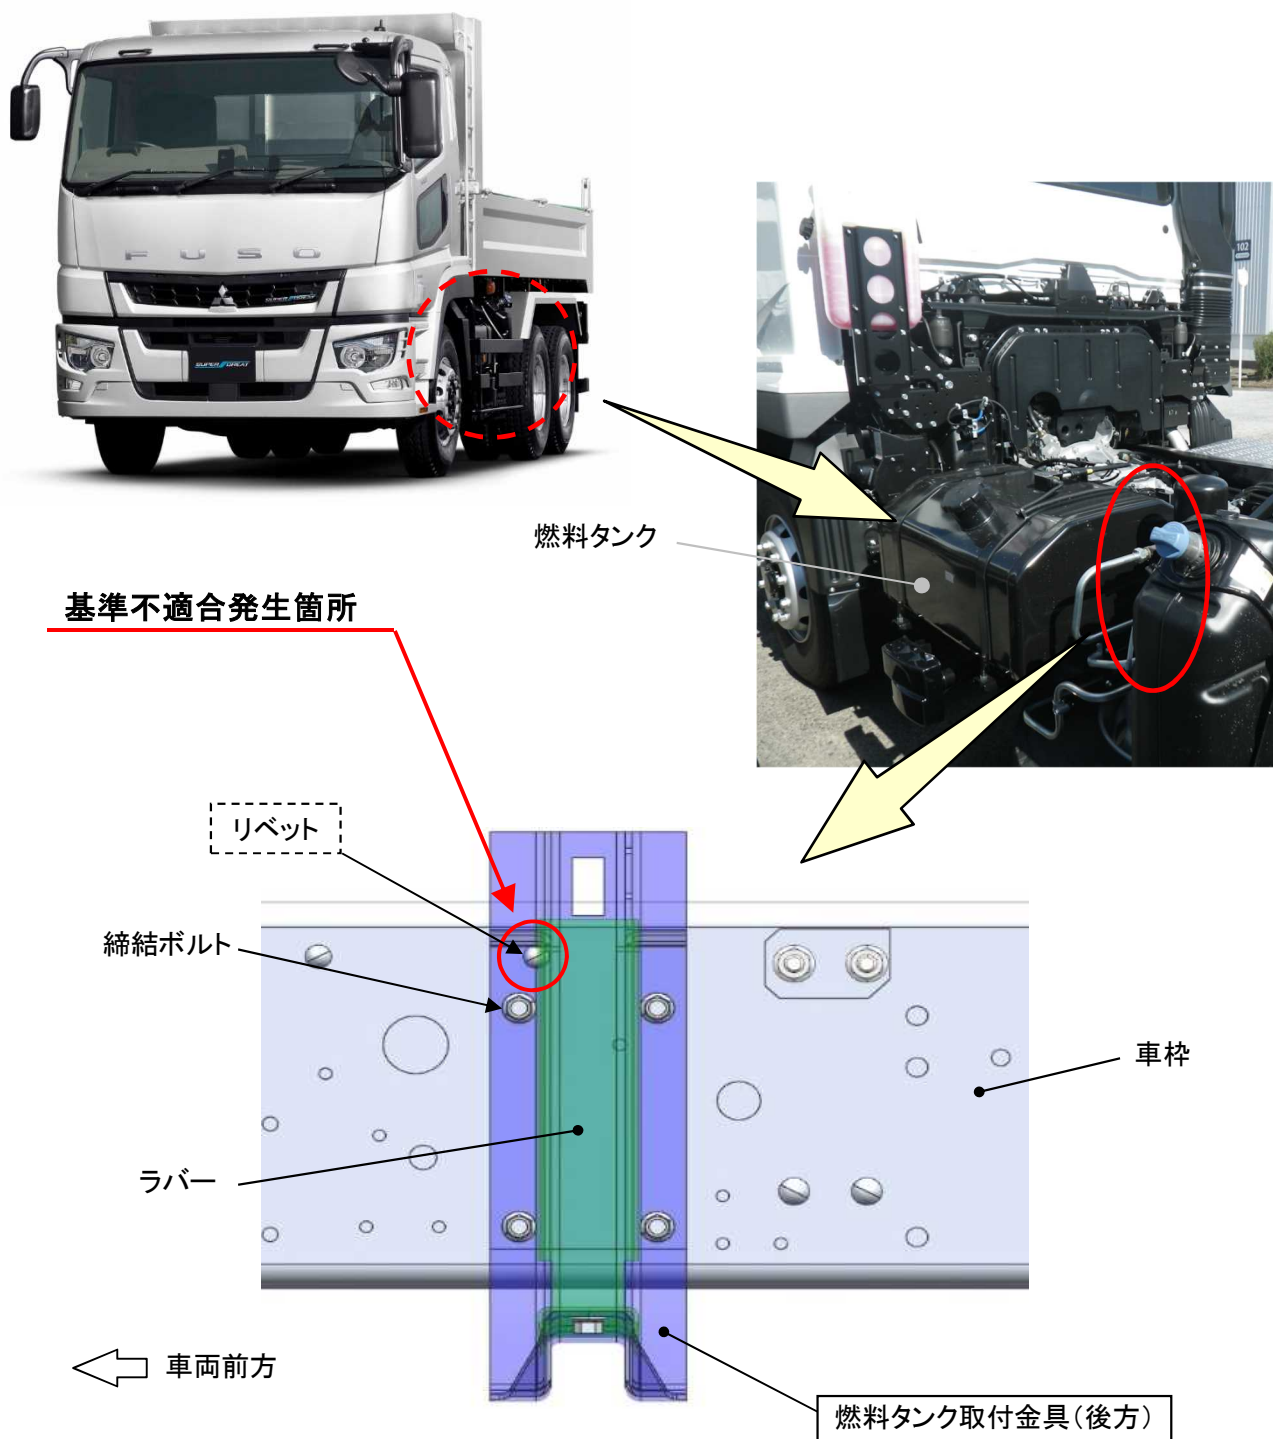

大型ダンプトラックにおいて、車両後方の燃料タンク取付金具が、車枠側面のリベットに干渉した状態で組み付けられたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具の締結ボルトが緩んで当該金具に亀裂が生じ、最悪の場合、燃料タンクや燃料配管が損傷して燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

車両後方の燃料タンク取付金具を新品に交換するとともに、干渉する車枠側面のリベットを取り除く。

注：□ は新品に交換する部品を、[] は取り除くリベットを示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「HD210」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける