


改善箇所説明図

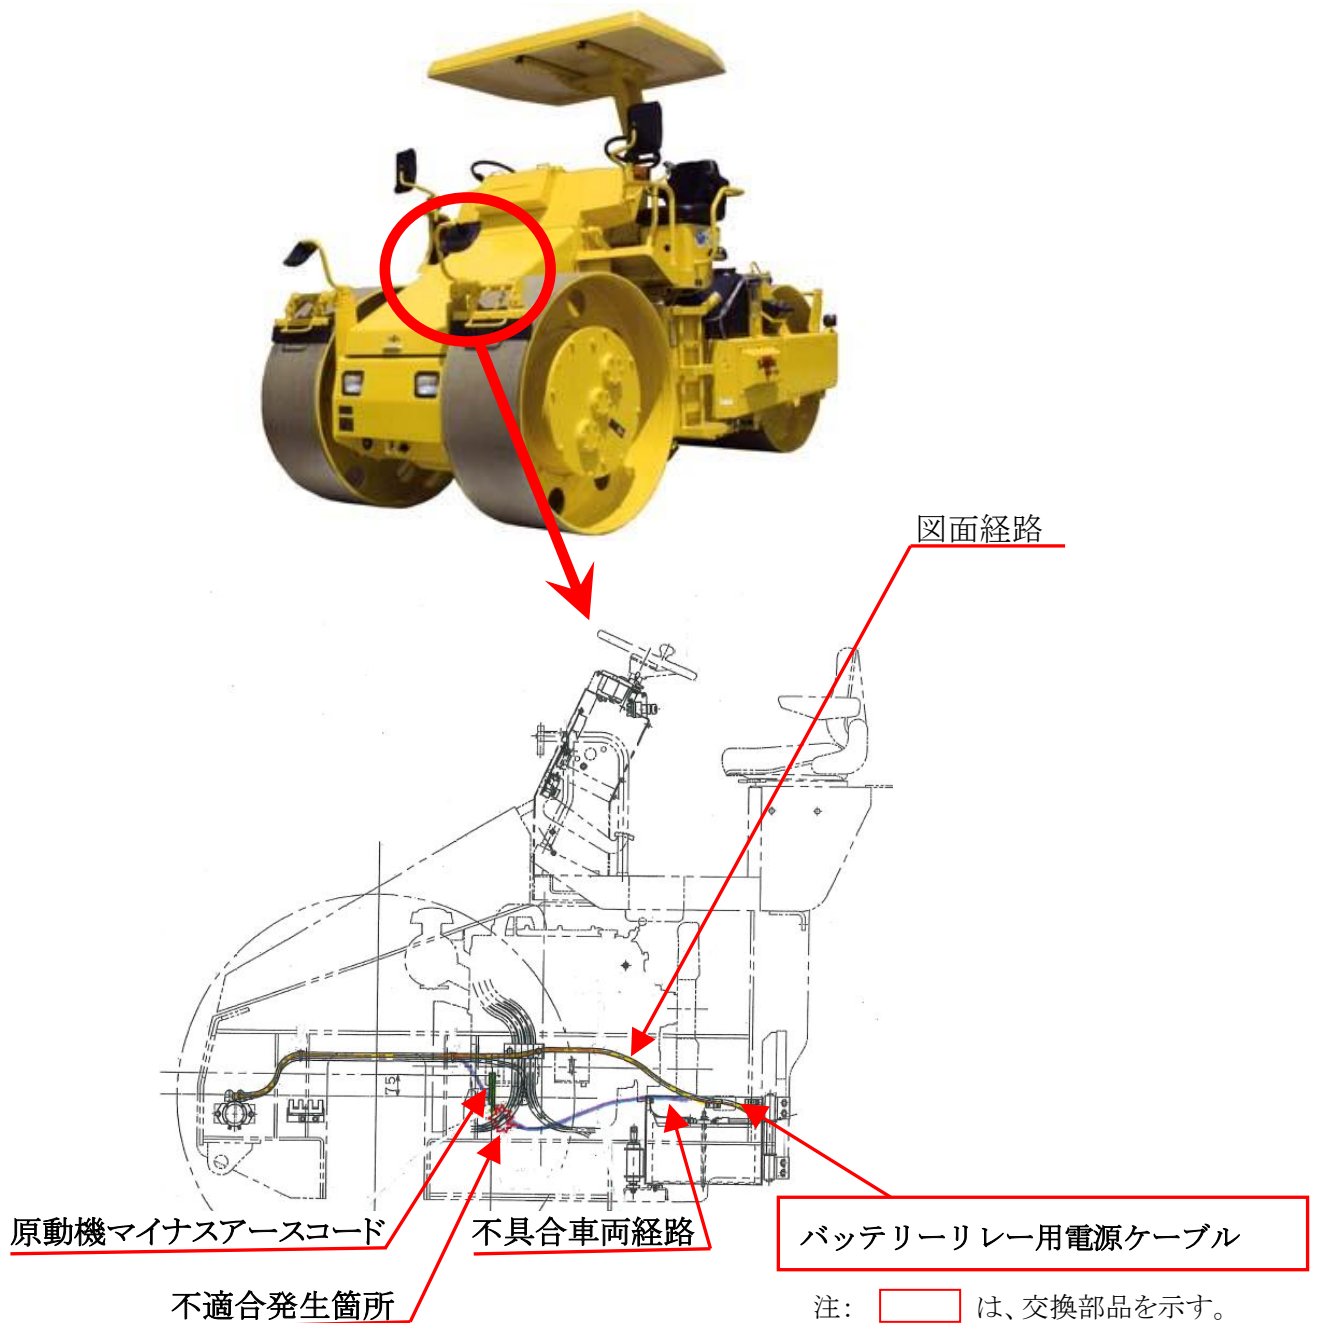

ロード・ローラの電気装置において、バッテリーリレー用電源ケーブルの配索が不適切なため、車両の振動により当該ケーブルが原動機マイナスアースコードと接触して摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バッテリーリレー用電源ケーブルと原動機マイナスアースコードの被覆が剥がれて短絡し、最悪の場合、原動機の停止又は再始動が困難となるおそれがある。

改善の内容:

全車両、図面通りにバッテリーリレー用電源ケーブルを配索する。

なお、バッテリーリレー用電源ケーブルと原動機マイナスアースコードを点検し、摩耗している場合には、新品に交換する。

識別 : バッテリーリレー用電源ケーブルの配索経路で識別する。