

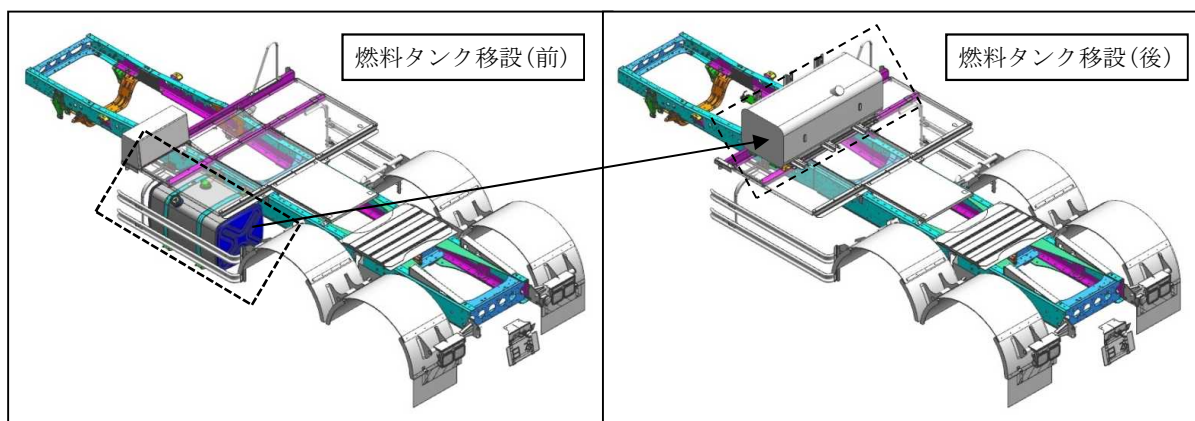


改善箇所説明図

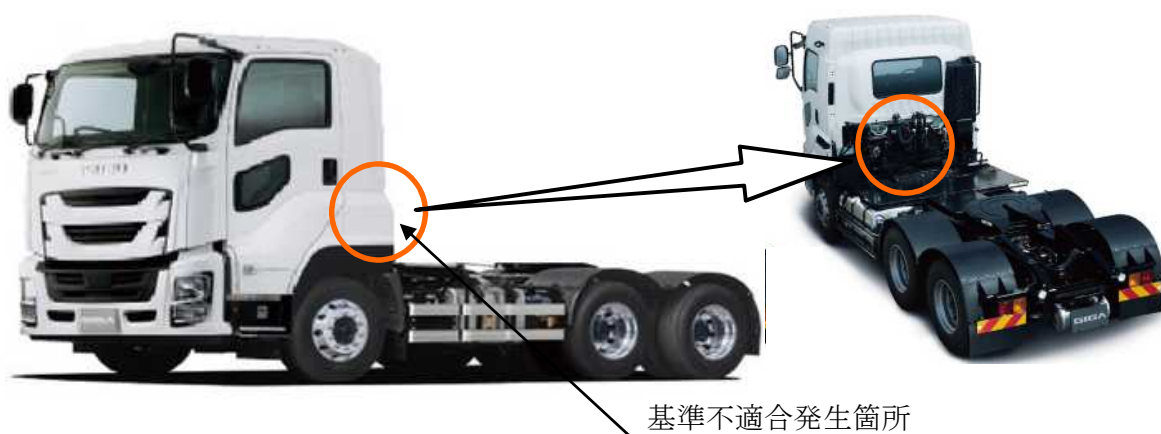

大型トラックの燃料タンクをキャブ後方に移設した車両において、燃料タンクを固定するブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットに亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。

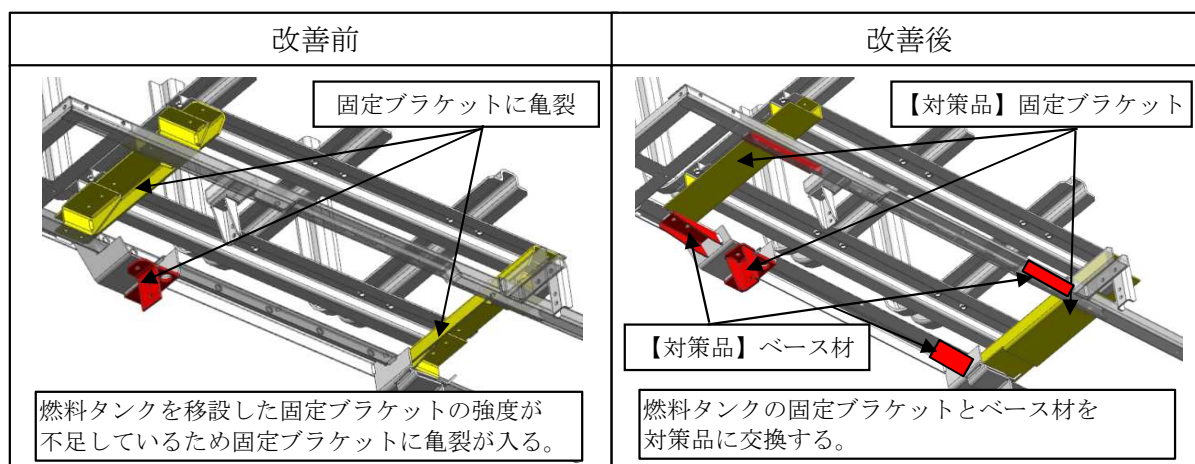

改善の内容： 全車両、固定ブラケットとベース材を対策品に交換する。
また、燃料タンクと固定バンドも新品に交換する。

識別：助手席ドアストライカー付近に緑色のマーカーでφ 5 mmのマーキングをします。

注： は、措置する内容、部品等（追加）を示す。