


改善箇所説明図

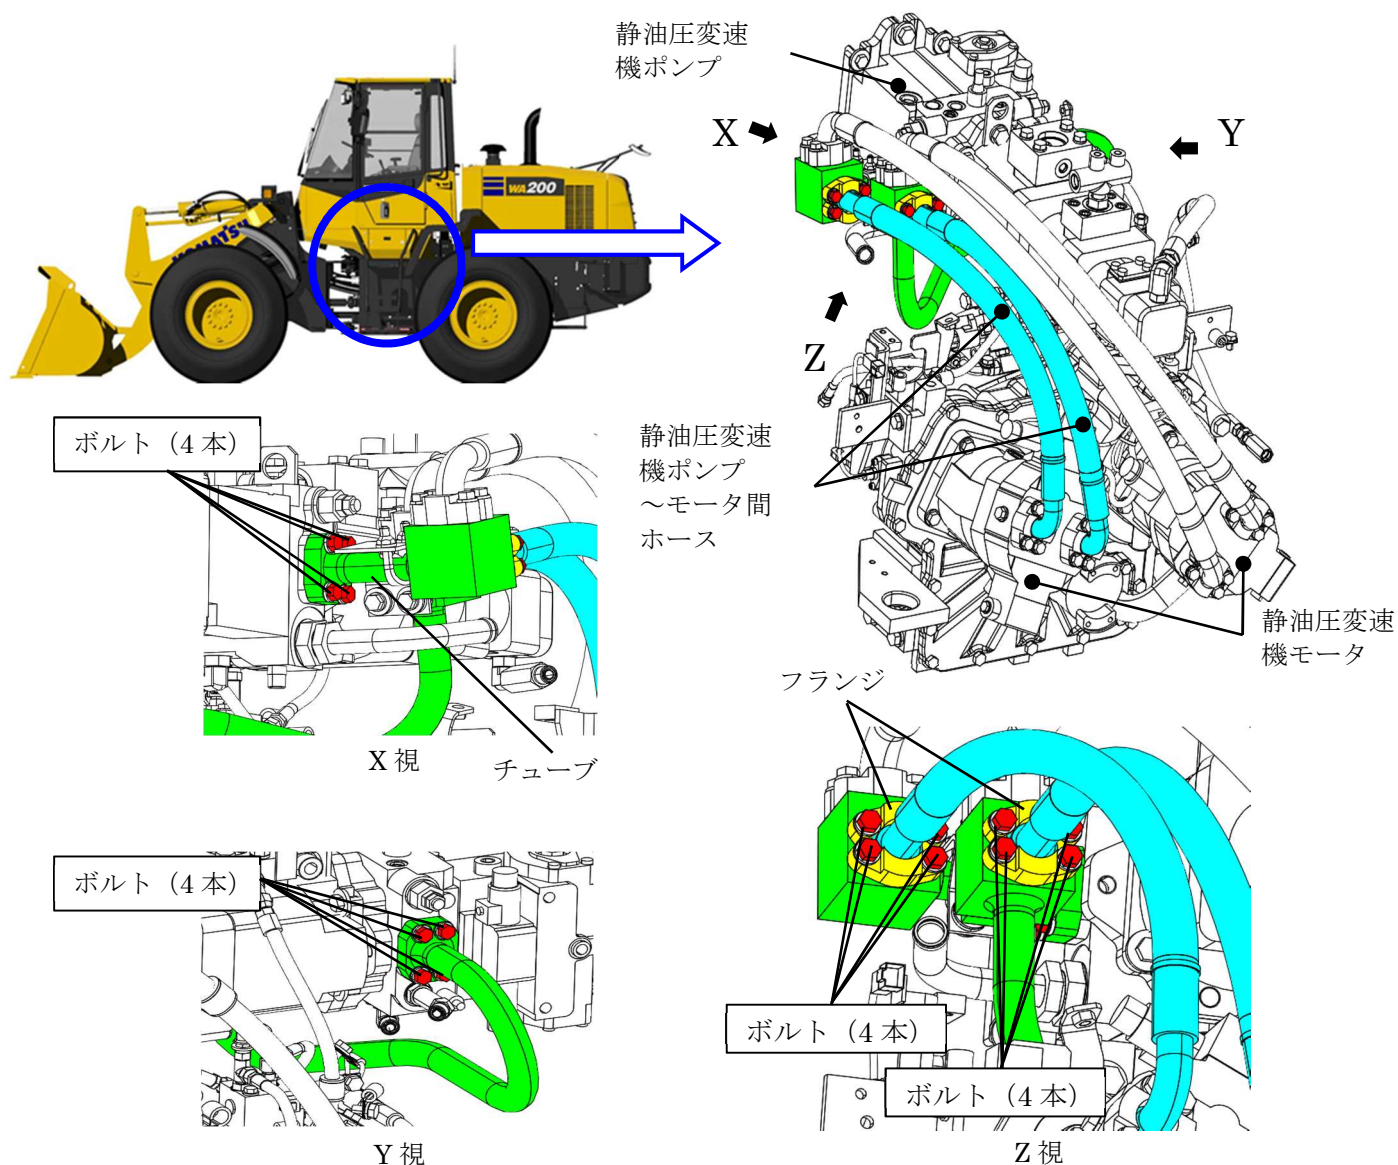

注: 交換部品を示す。

不具合の内容

ショベル・ローダの静油圧変速機において、油圧ホースおよび油圧配管を固定するフランジボルトの強度が不足しているため、ボルトが伸びて軸力が低下しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、稼働時の振動によりボルトが緩み、オイルが漏れ、最悪の場合、油圧ホース等が外れて走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フランジ固定用ボルトを、良品に交換する。

識別：静油圧変速機モータに白ペイントを塗布する。

静油圧変速機ポンプ
～モータ間ホース

白ペイントを
塗布する。

