


改善箇所説明図

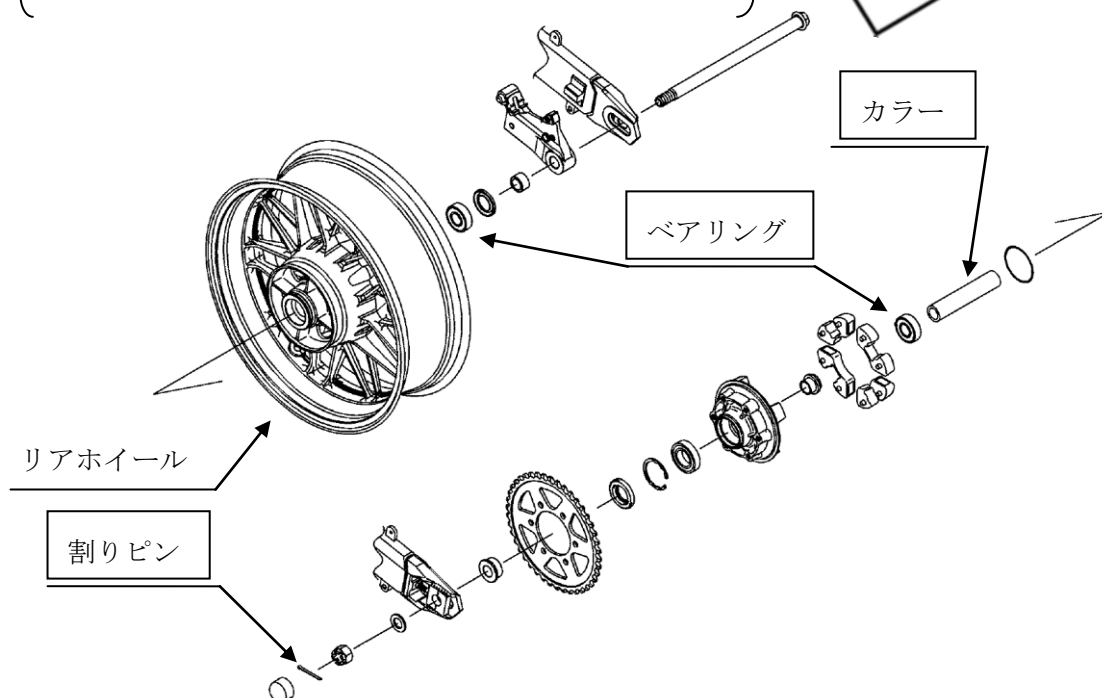

リアホイールに組み付けられているカラーの形状が不適切なため、カラーとリアホイールが接触していることがある。そのため、そのままの状態で使用続けると、カラーとリアホイールが熱変形により固着し、最悪の場合、リアホイールが破損するおそれがある。



改善の内容

全車両、カラーを対策品に交換し、ベアリングと割りピンを新品に交換する。
リアホイールが損傷している場合、リアホイールを新品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：フレームのシートロックブラケット付近に白色の識別ペイントを塗布する。