
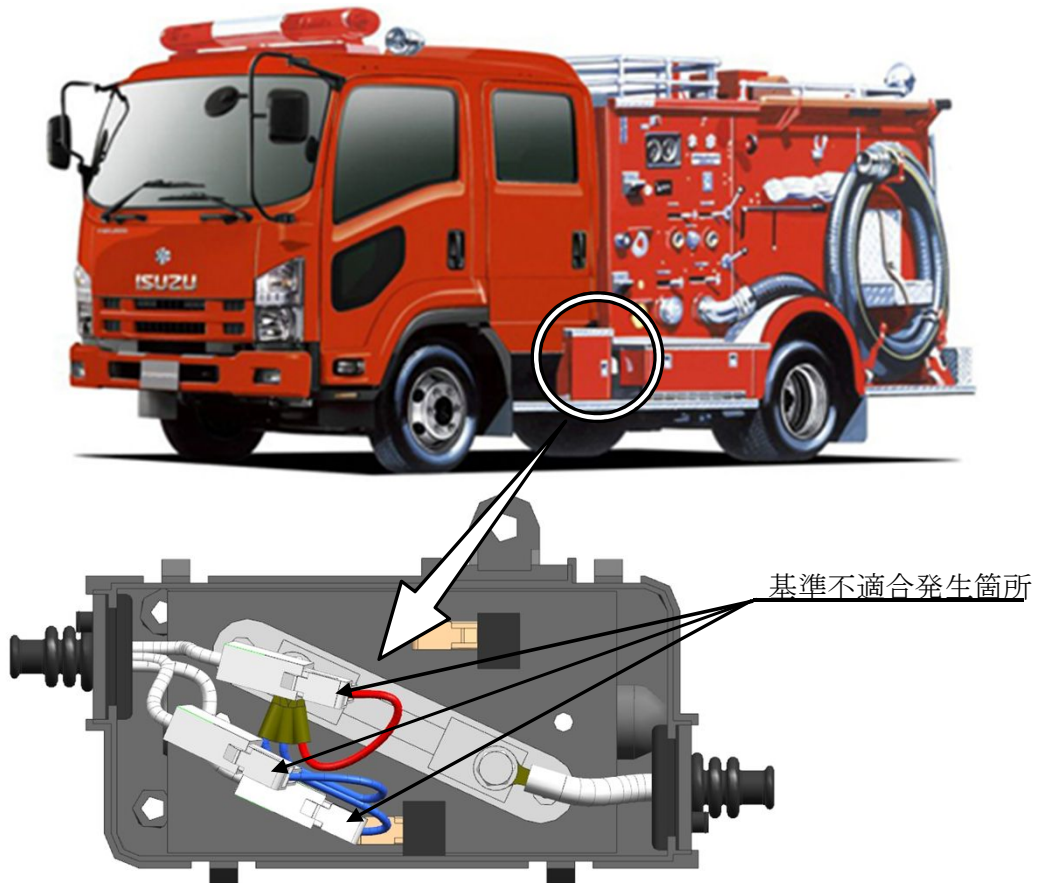
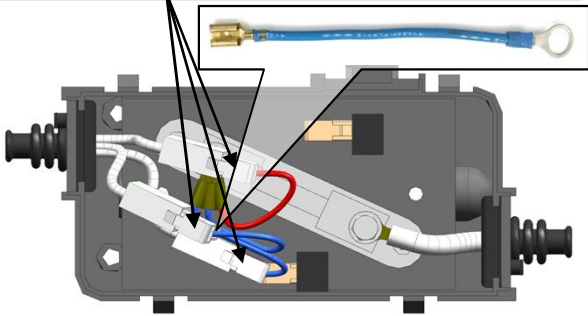


改善箇所説明図

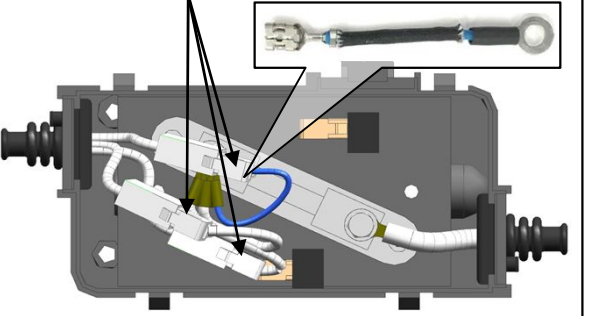

消防用自動車の電気装置において、電気回路内に組み込まれているヒューズブルリンクの接続端子のかしめが不適切なため、抵抗値が大きくなり端子部が発熱することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、端子のかしめが異常発熱して溶損し、電気回路が絶たれ、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善前	改善後
ヒューズブルリンクの端子部のかしめ部が不適切なため、かしめ部が異常発熱し、溶損する。	端子部にはんだを追加することでかしめ部の発熱を抑え、耐久性をアップする。
	

改善の内容： 全車両、ヒューズブルリンクを対策品に交換する。

識別：改善済車両には助手席ドアストライカー付近に黄色ペイントを塗布する。

注： は、措置する内容、部品等（追加）を示す。