


改善箇所説明図

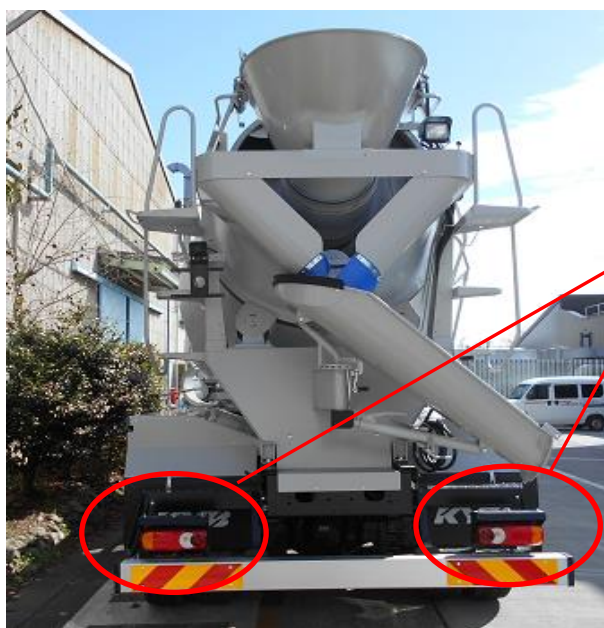

リヤコンビネーションランプ
取付間違い

【不具合品】



水抜き位置

【改善品】



水抜き位置

: 赤枠は不具合箇所を示す

【不具合の内容】

コンクリートミキサー車の灯火器において、リヤコンビネーションランプの取付指示が不適切なため、左右誤って取付けたものがある。そのため、水抜き穴の位置が上下逆となり水抜きが適切に行われず、ランプが不点灯となるおそれがある。また、尾灯の照明部が設計の状態と異なり、保安基準に適合しないおそれがある。

【改善の内容】

全車両、リヤコンビネーションランプの取付け状態を確認し、誤って取付けられている場合は適切に取付ける。

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.4239のステッカを貼付する。