

改善箇所説明図

【不具合品部位】

シャシフレームとミキサーフレームを固定している部位
付近の電気配線(コネクタ、コネクタ取付ブラケット)



【不具合品】




コネクタ取付ブラケット



コネクタ取付ブラケットの加工指示が不適切なため、裏面のコネクタが破損しているものがある

基準不適合箇所

【改善品】

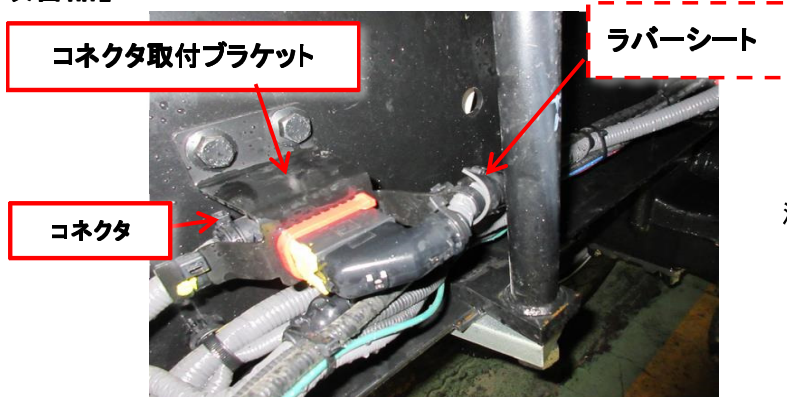

注) は、点検交換する部品を示す

 は、追加する部品を示す

【不具合の内容】

発電機等の配線において、コネクタ取付ブラケットの加工が不適切なため、コネクタが破損して防振性が低下しているものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、走行振動等によりコネクタの端子部に接触不良が生じ、発電不良により警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、コネクタ取付ブラケットを新品に交換し、加えて、配線にラバーシートを追加する。なお、コネクタが破損している場合は、コネクタを新品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.4254のステッカを貼付する。