


## 改善箇所説明図

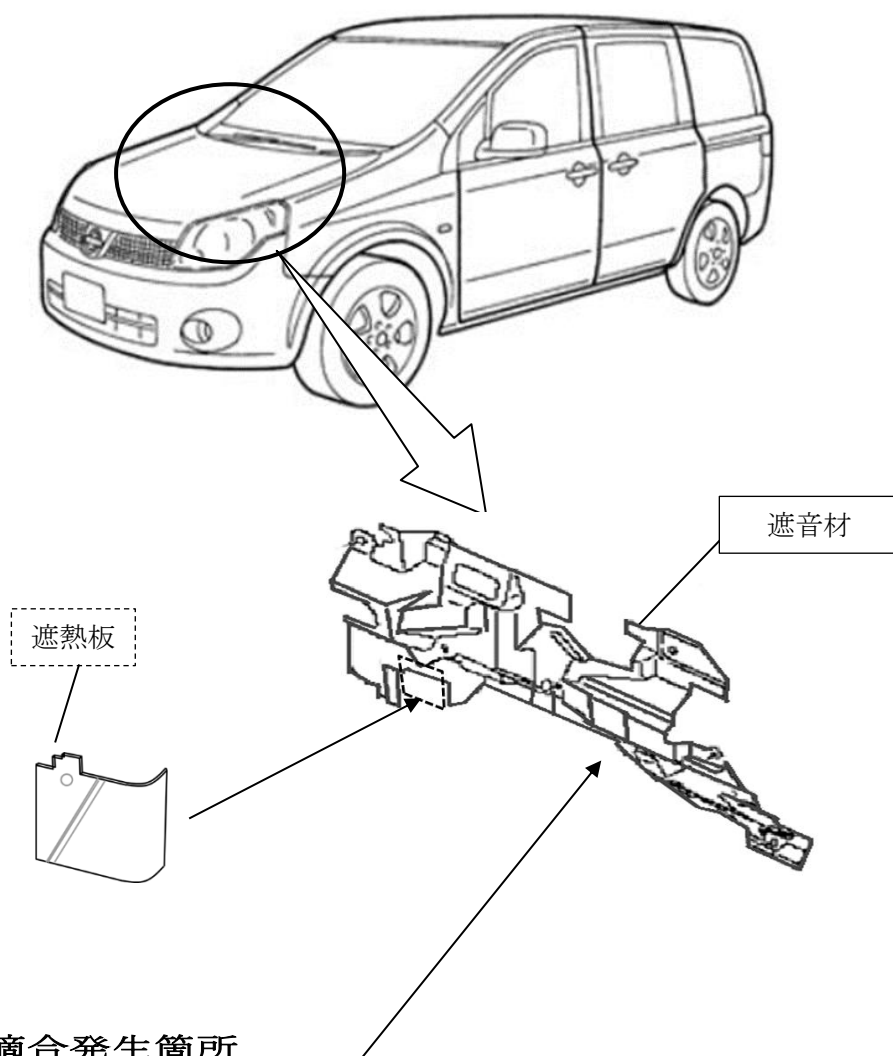

### 基準不適合発生箇所

エンジンルーム内の遮音材において、エキゾーストマニホールドとの隙間が少なく、かつ、遮音材に固定点のない部分があるため、当該遮音材の一部が熱の影響により変形してエキゾーストマニホールドと接近することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エキゾーストマニホールドの熱により焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、遮音材を対策品に交換するとともに、遮熱板を新規に取り付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。  は、追加部品を示します。