


改善箇所説明図

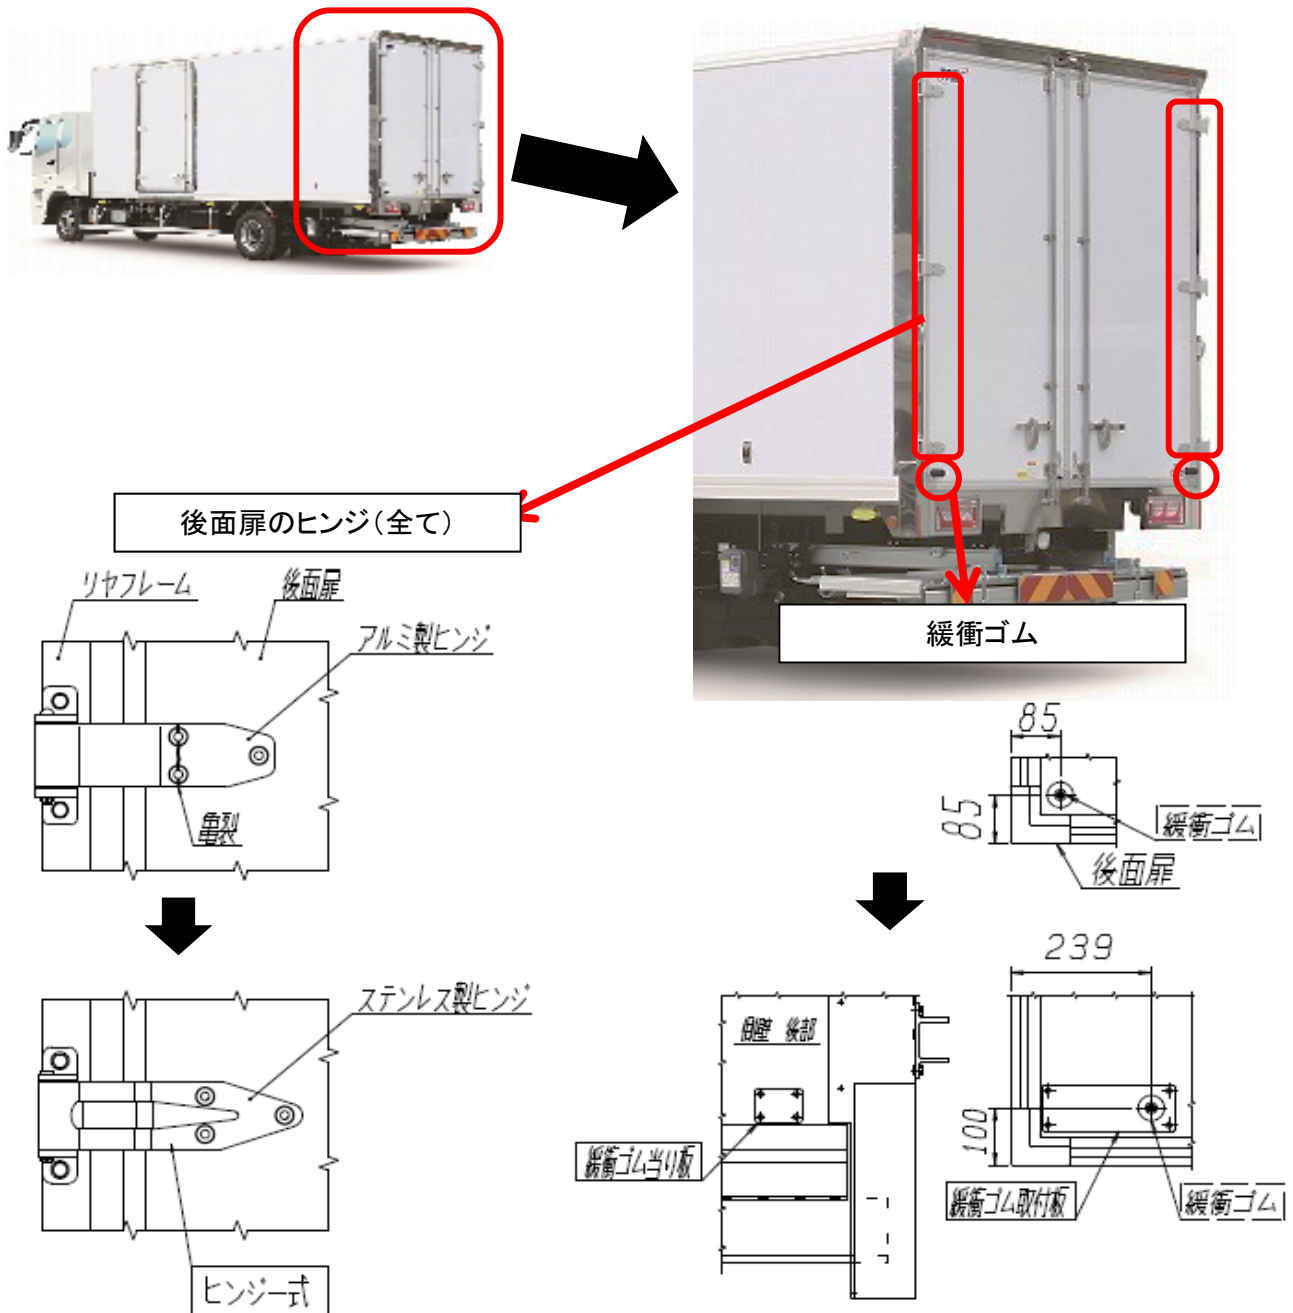

は交換部品、または、追加部品を示す。
 は取付位置を変更する部品を示す。

荷箱後面扉のアルミ製ヒンジの強度が不足しているため、後面扉の開放保持を繰り返し行くと、当該ヒンジに亀裂が生じることがある。そのため、最悪の場合、当該ヒンジが破断して、扉開放時に荷箱から後面扉が外れるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、荷箱後面扉のヒンジ式を対策品に交換する。また、緩衝ゴム取付板及び当り板を追加し、緩衝ゴムの取付位置を変更する。

識別：リヤドアヒンジ外観にて容易に識別可能なため、識別は行わない。