


改善箇所説明図

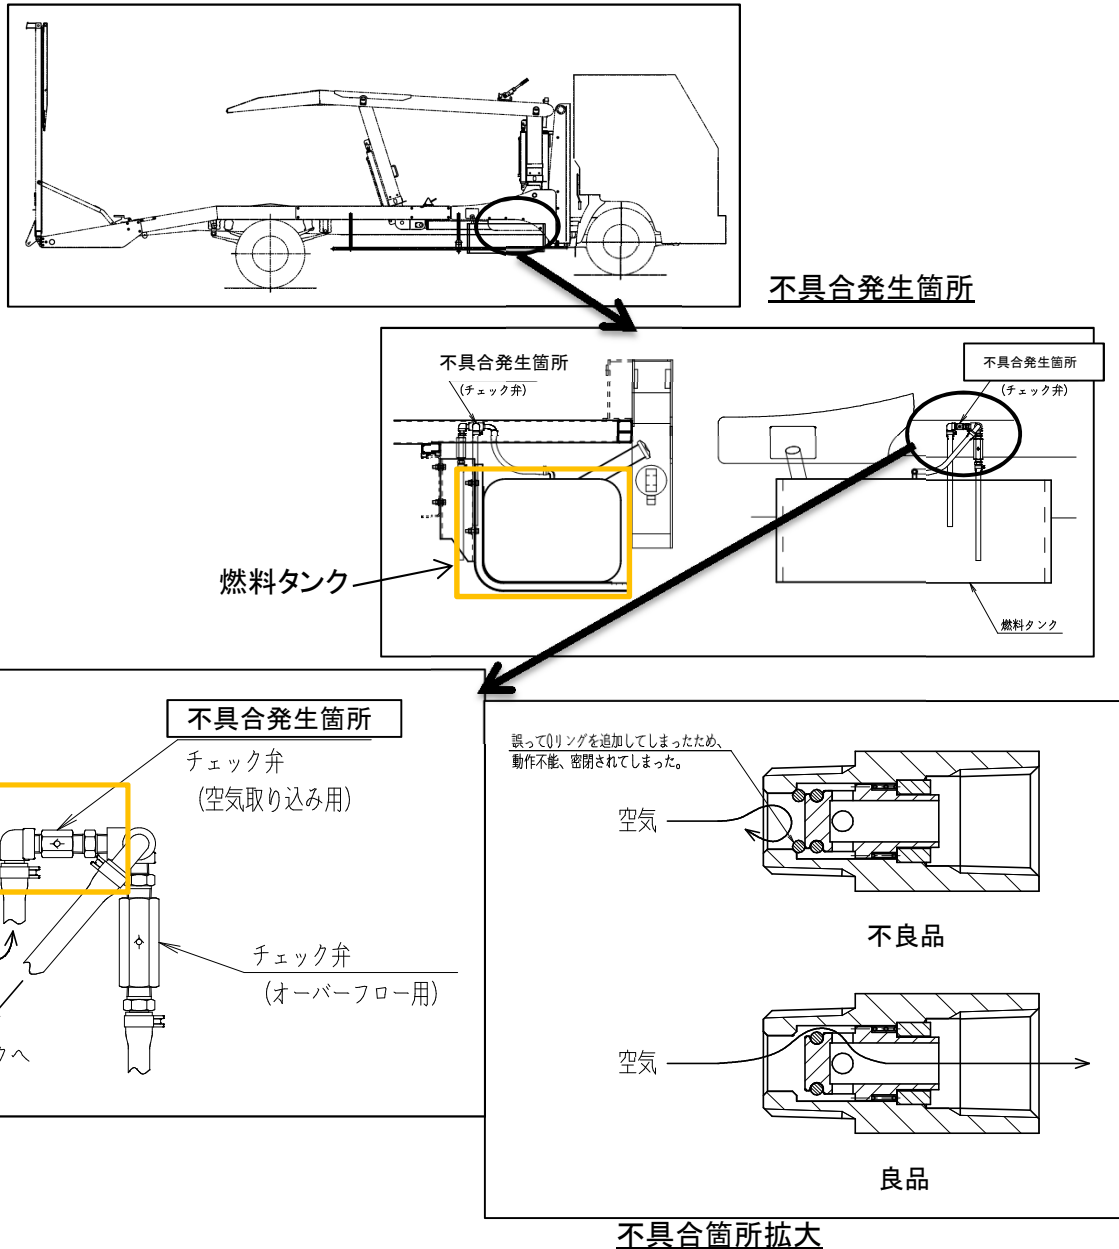

不具合の内容

車両運搬車の燃料タンクにおいて、作業指示が不適切なため、空気取り込み用チェック弁の組み付け時にOリングが誤って二重に取り付けられており、燃料タンク内部に空気が十分に送り込まれないことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンへの燃料供給による負圧で燃料タンクが凹み、最悪の場合、燃料供給が停止し、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、空気取り込み用チェック弁を良品に交換する。
また、燃料タンクが凹んでいる場合は燃料タンクを新品に交換する。

は、交換部品を示す。

識別：当該チェック弁を白色でペイントする