


改善箇所説明図

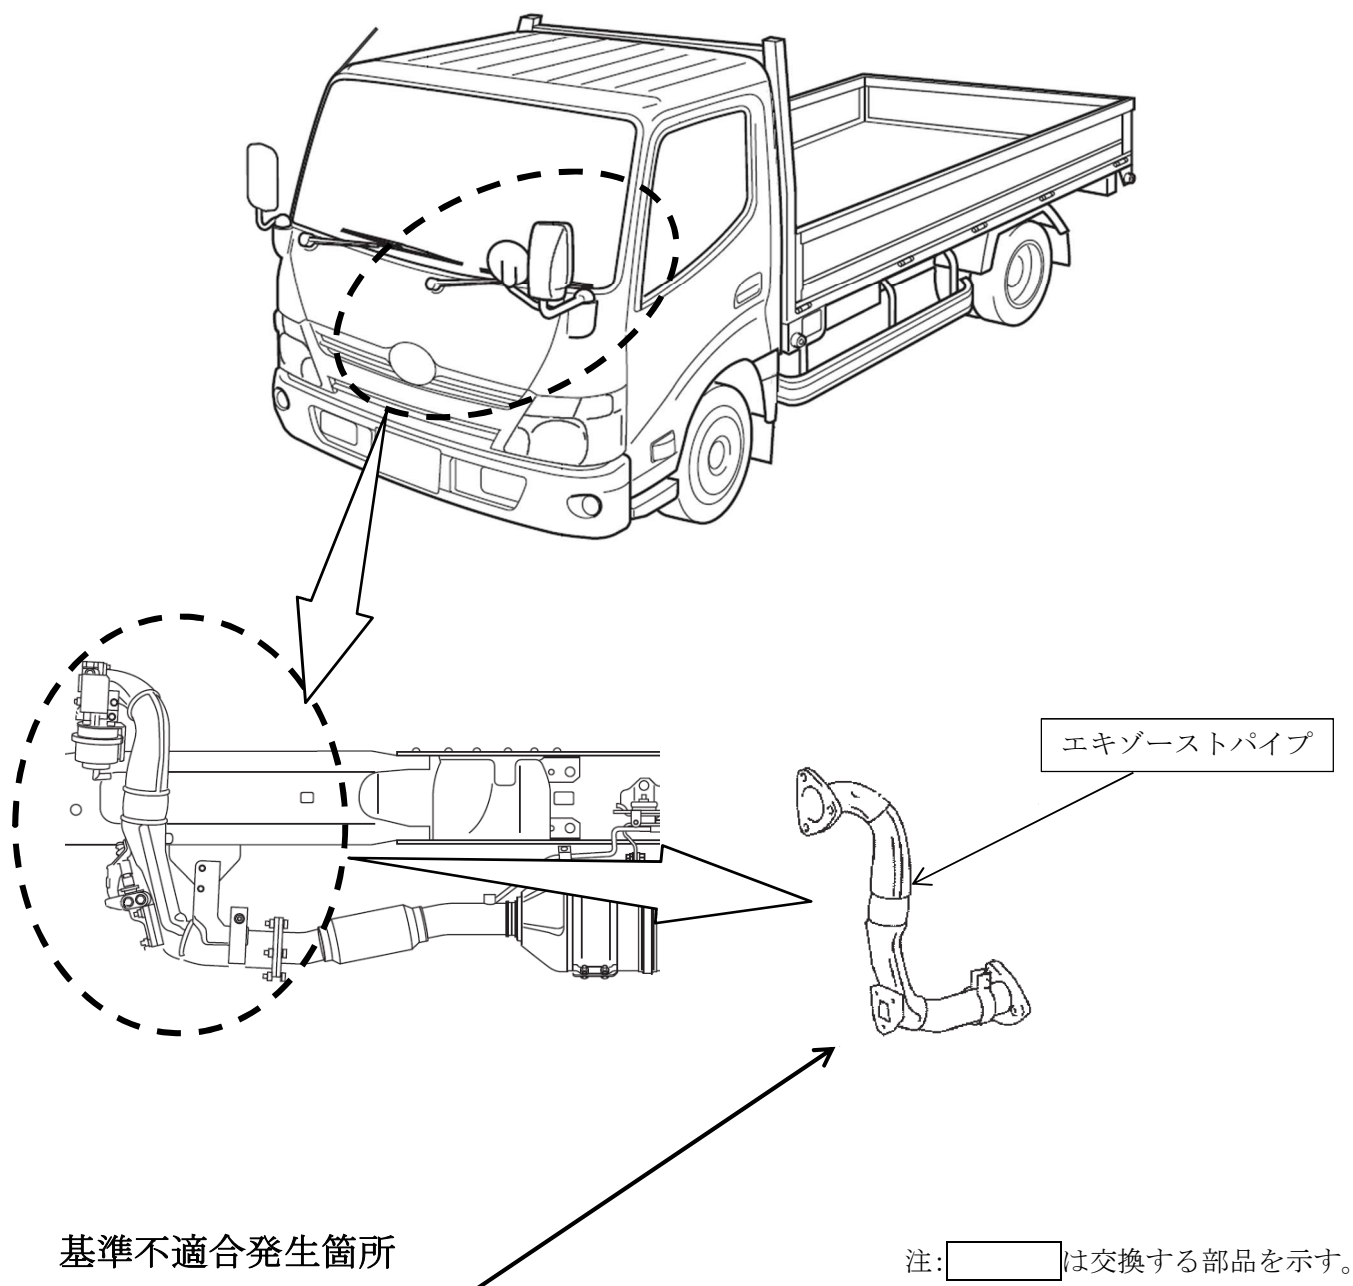

小型トラック用の抜取検査エンジンにおいて、排出ガス検査設備とエキゾーストパイプ部の固定方法が不適切なため、当該パイプに車載状態では発生しない曲げ応力が加わり、当該パイプの溶接部に亀裂が入ることがある。そのため、亀裂部から排気ガスやDPR（ディーゼル微粒子除去装置）再生用の燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該パイプを新品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。