


## 改善箇所説明図

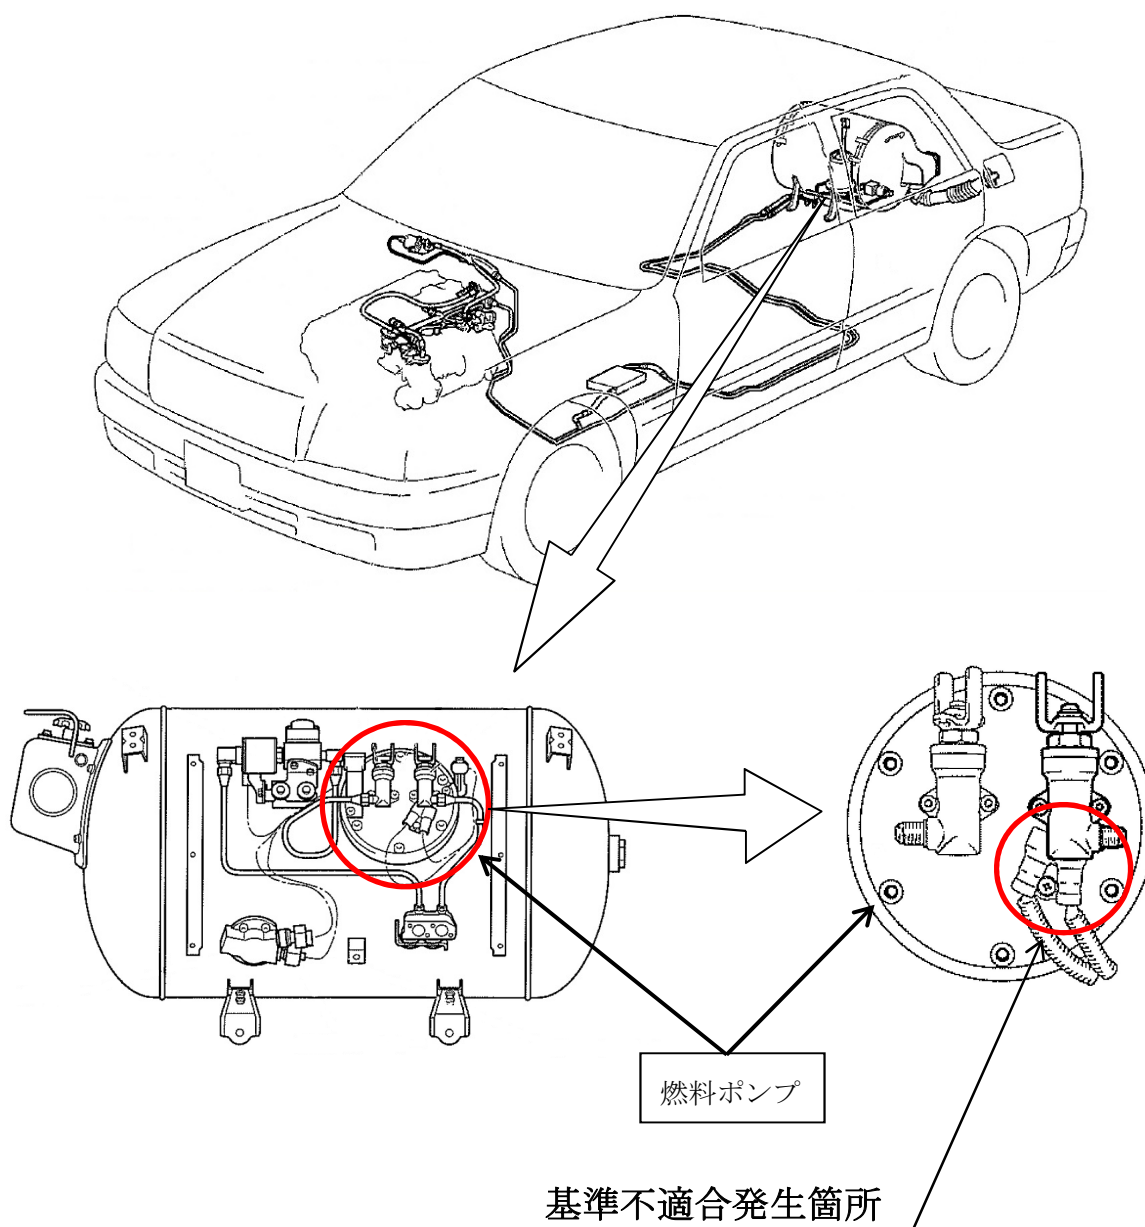

注：  は交換部品を示す。

交換修理用のLPG車用燃料ポンプにおいて、電源端子部のナット締付作業が不適切なため、当該端子に配線が十分な締結力で固定されず接触不良となっているものがある。このため、燃料ポンプが作動不良となったり、当該端子部が発熱して近傍シールが損傷し、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ポンプの製造番号を点検し、該当するものは良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻1桁目の左側に黄色ペイントを塗布する。