


改善箇所説明図

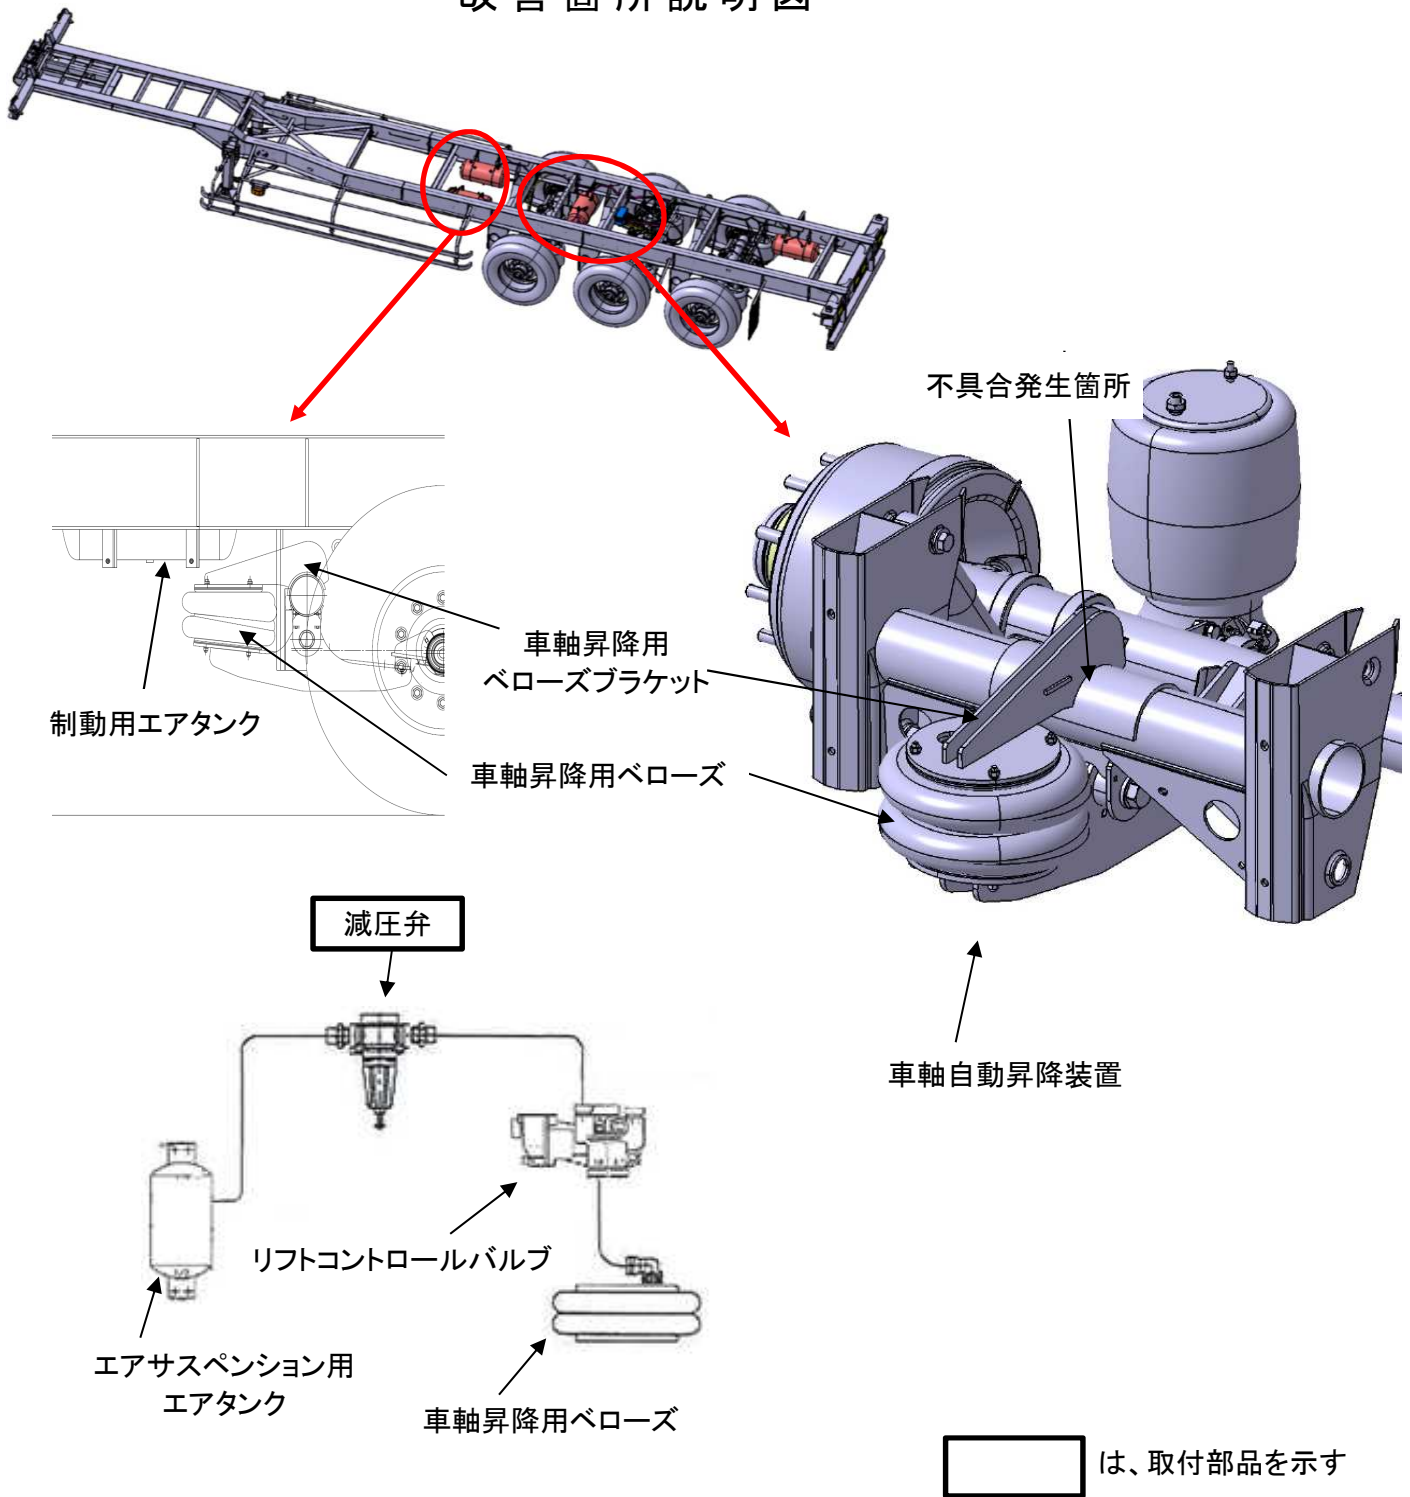

【不具合の内容】

車軸自動昇降装置を装着したセミトレーラにおいて、設計部門から製造部門への指示が不適切なため、車軸昇降用ベローズへ供給するエア圧の減圧弁が取り付けられていない。そのため、設計値を超えるエア圧が車軸昇降用ベローズへ供給され、車軸昇降用ベローズブラケット溶接部に過負荷がかかり、当該溶接部が破断し、車軸自動昇降装置が作動しなくなるおそれがある。また、最悪の場合、破断した車軸昇降用ベローズブラケットが制動用エアタンクに干渉すると、損傷を与えるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、減圧弁の取付を行う。
 なお、車軸昇降用ベローズブラケット溶接部に亀裂がある場合は、溶接部を補修する。
 また、制動用エアタンクに損傷がある場合は、制動用エアタンクを新品に交換する。

【識別】

・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4348のステッカーを貼付する。