


改善箇所説明図

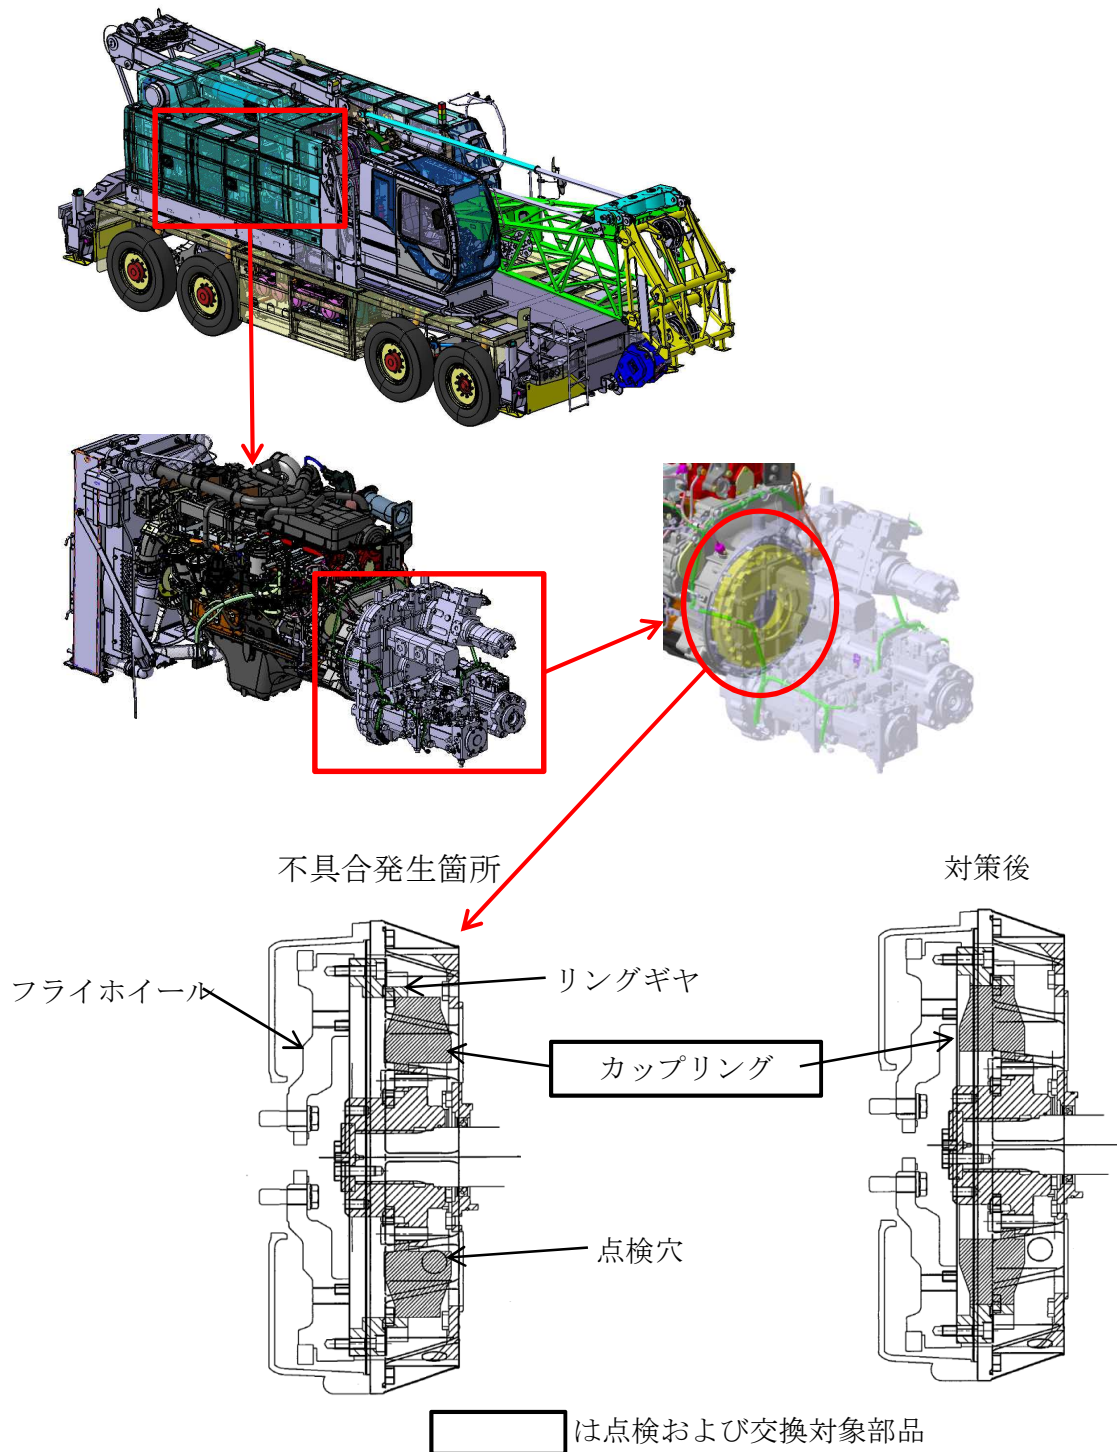

不具合の内容

エンジンからの動力を伝達するシリコンゴム製のカップリングにおいて、部品の組み付け時の指示が不適切なため、カップリングが逆向きに取り付けられたものがある。そのため、カップリングの端部への負荷が集中することで摩耗し、最悪の場合、カップリングが破損しエンジン出力の伝達ができず、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、カップリングの取付状態を点検し、逆向きに取り付けられている場合は、新品のカップリングを正しい向きに取り付ける。

識別方法

点検穴の周囲に白色ペンキでマーキングを行う。