


改善箇所説明図

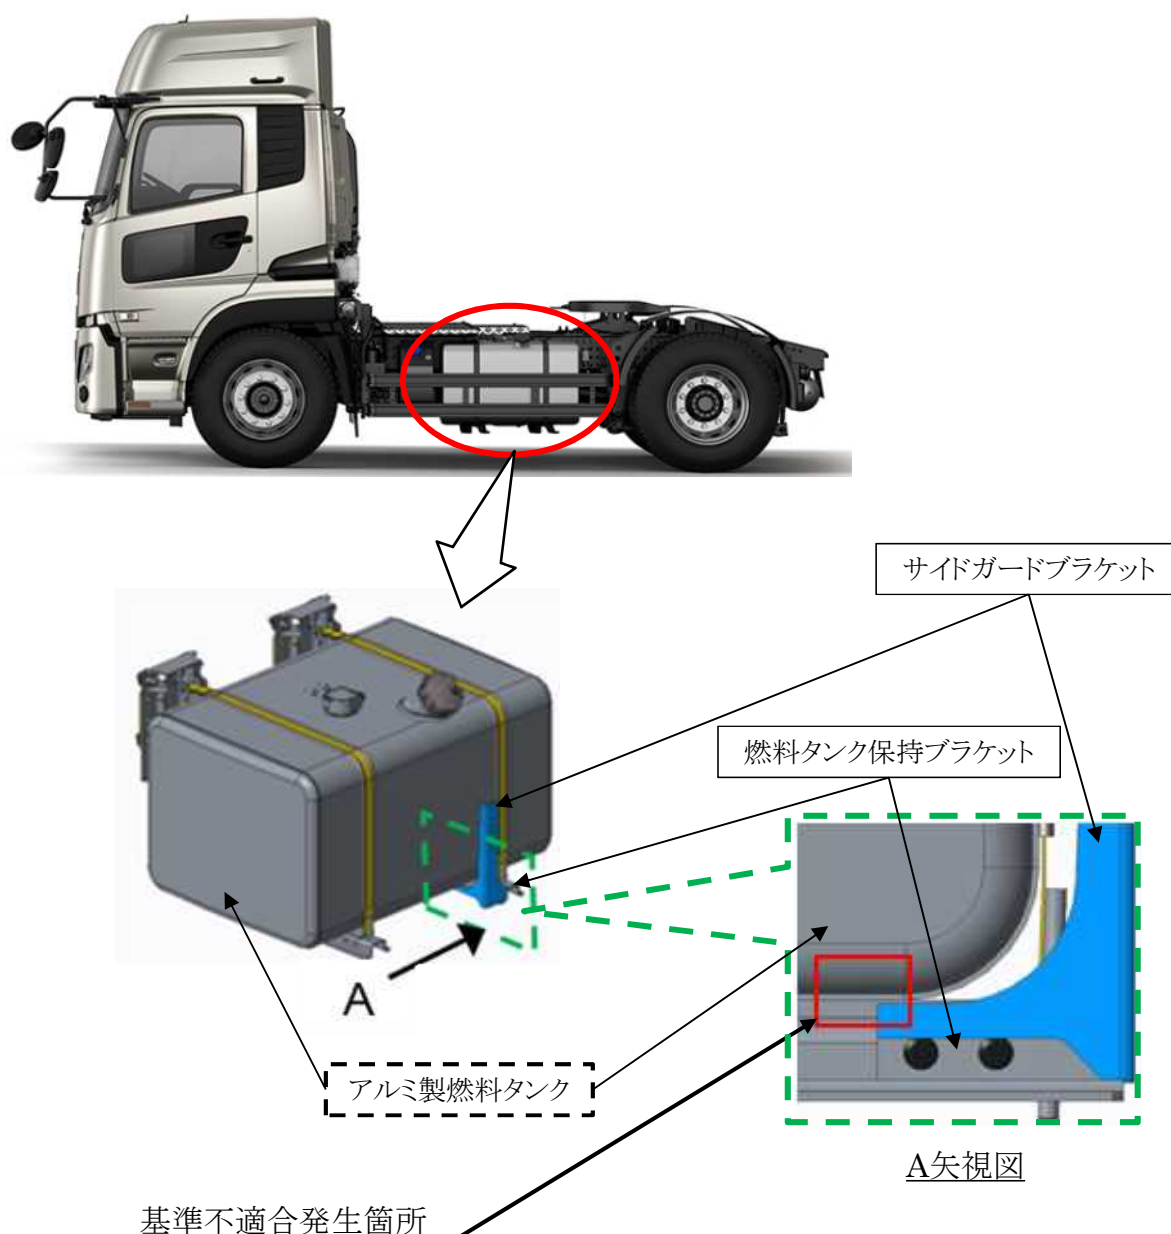

大型トラックの燃料装置において、燃料タンク保持ブラケットの成型加工が不適切なため、当該ブラケットに固定しているサイドガードブラケットが傾斜して、燃料タンク底面との隙間が確保されていないものがある。そのため、走行時の振動等で燃料タンク底面とサイドガードブラケットが接触して、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンクが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンク保持ブラケットとサイドガードブラケットを対策品と交換する。なお、燃料タンク底面を点検し、損傷がある場合は、燃料タンクを新品と交換する。

注： は交換する部品を示す。 は必要に応じて交換する部品を示す。

識別： サイドガード締結ボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。