



改善箇所説明図

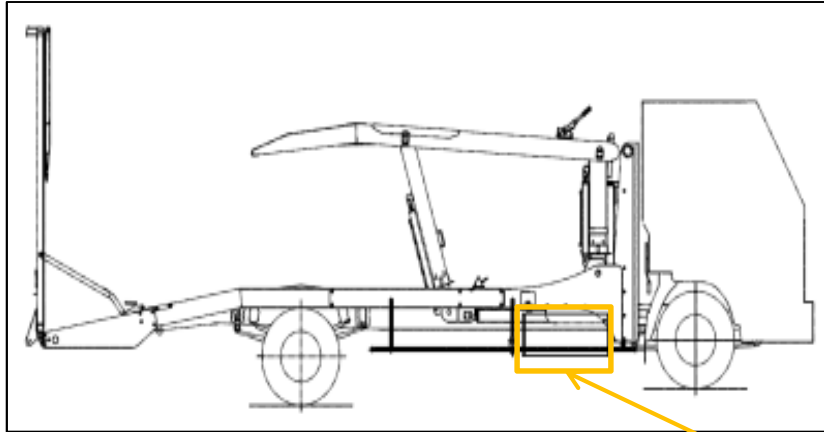

不具合発生箇所

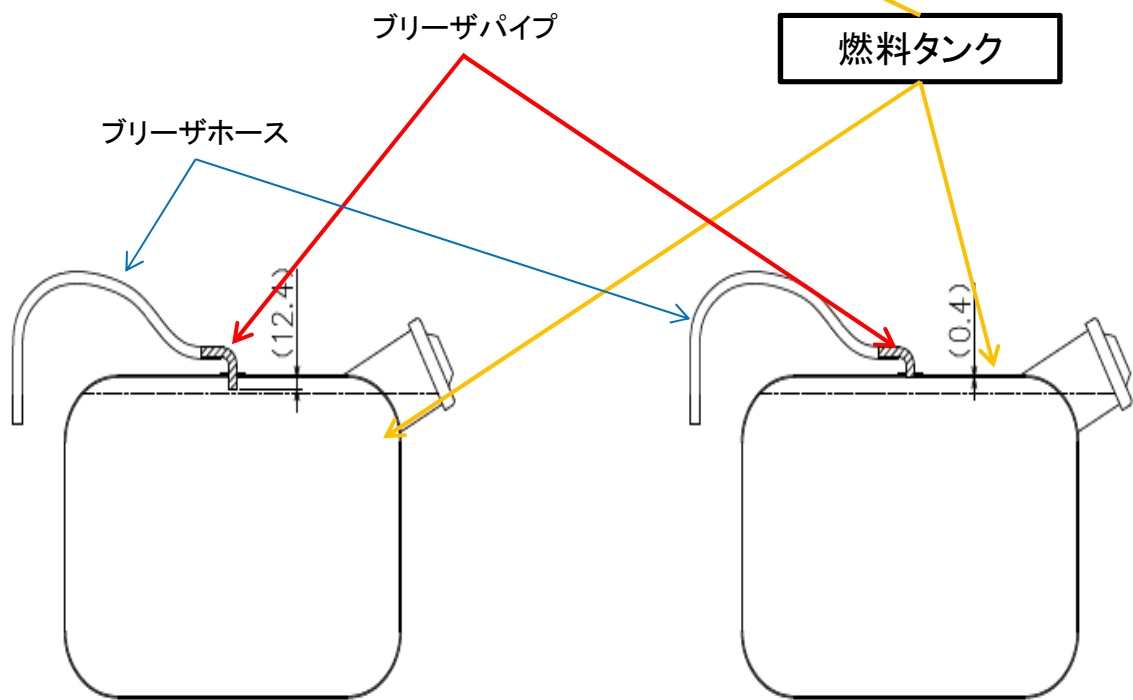

不具合品

ブリーザパイプがタンク内に
約12.4mm入り込んでる

対策品

不具合の内容

車両運搬車の燃料タンクのブリーザパイプにおいて、製造指示が不適切なため、当該パイプの内部寸法が長くなっているものがある。そのため、燃料を給油口の縁いっぱいまで供給すると、走行中、ブリーザホースから燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを対策品に交換する。

 は、交換部品を示す。

識別：タンク蓋を白色でペイントする