



改善箇所説明図

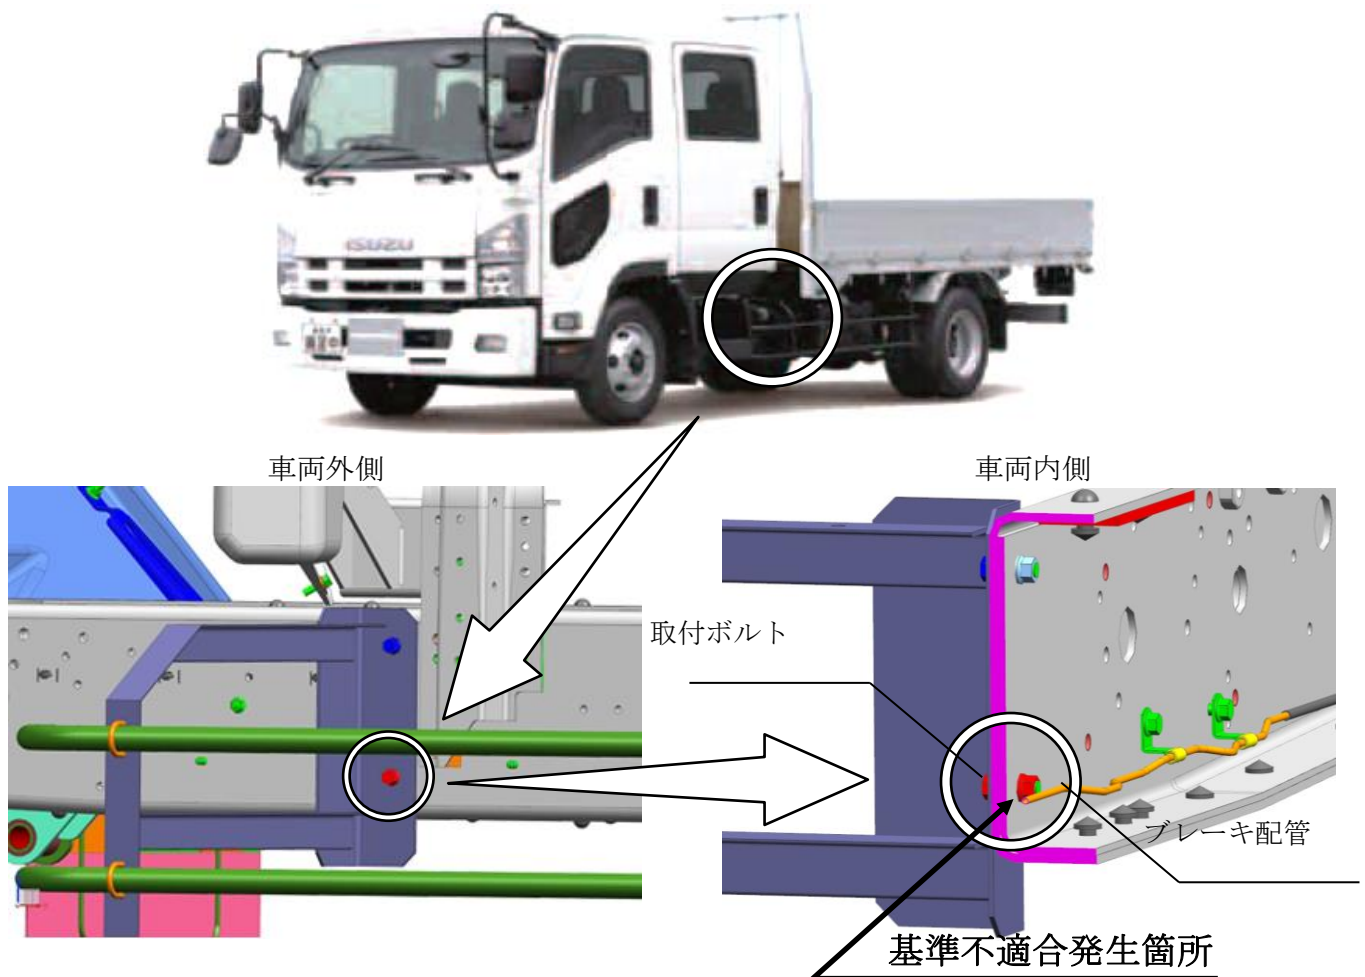

中型免許教習車の左側の巻き込み防止装置（サイドガードステー）の取付位置が不適切なため、サイドガードステーの下側の取付ボルトとブレーキ配管の隙間が不足しているものがある。
そのため、当該取付けボルトとブレーキ配管が接触し、そのままの状態で使用を続けるとブレーキ配管が損傷して、ブレーキ液が漏洩するおそれがある。

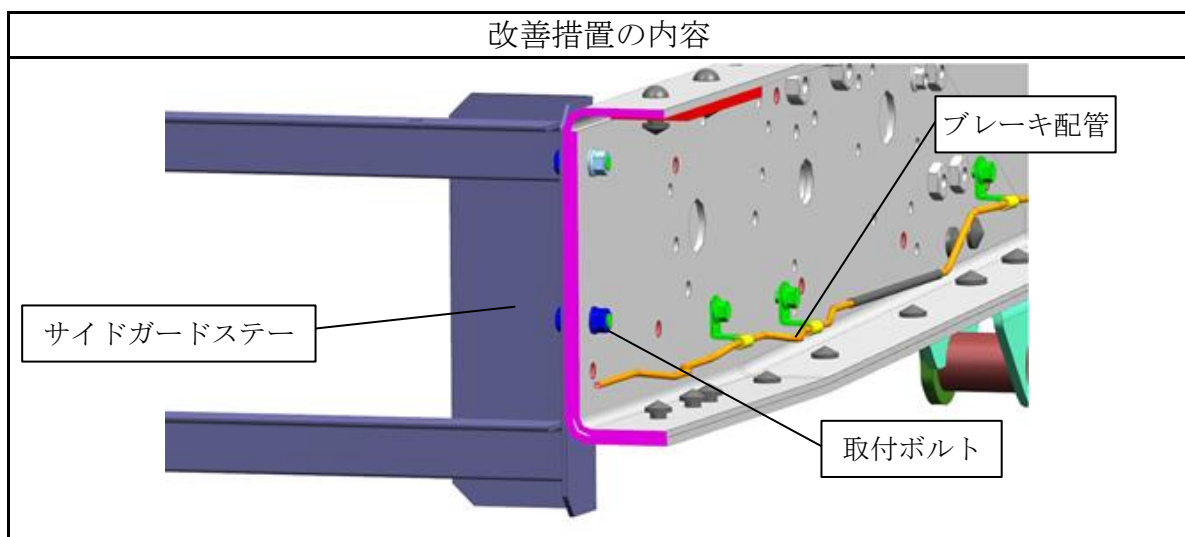

注： は、措置する内容、交換部品等を示す。

改善措置の内容

全車両、左側のサイドガードステー一式を対策品に交換し、下側の取付ボルト位の位置を変更する。
なお、ブレーキ配管が損傷している場合は、新品のブレーキ配管と交換する。

識別：改善済車両には助手席ドアストライカー付近に黄色ペイントを塗布する。