


改善箇所説明図

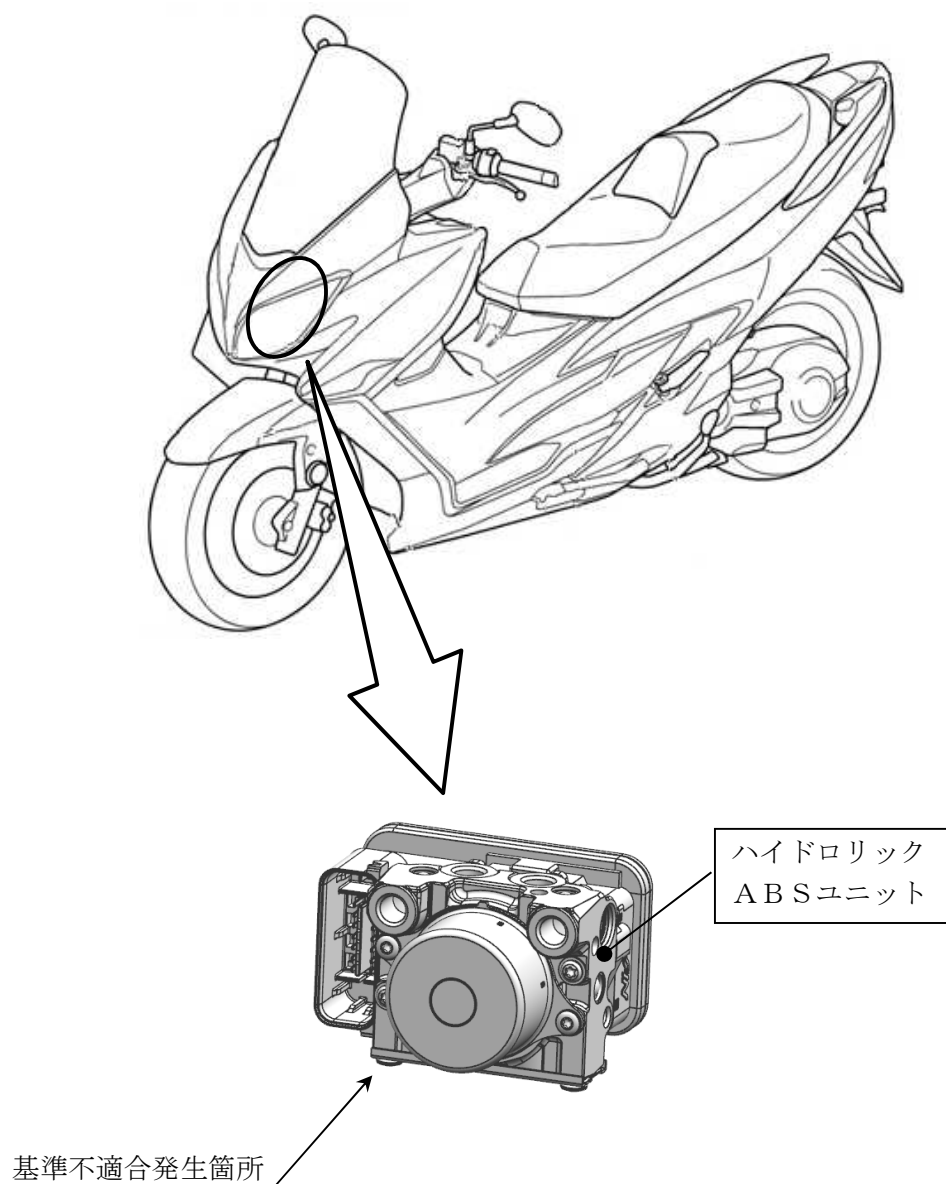

A B S（アンチロックブレーキシステム）のハイドロリック A B Sユニットにおいて、構成部品の組付け治具形状が不適切なため、組付け時にアルミ片が発生することがある。そのため、A B S作動時に当該アルミ片が逆止弁へ噛み込むと、前輪または後輪がロックするおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイドロリック A B Sユニットの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車わく(下部左側面または車台番号打刻位置付近)に青色のシールを貼付する。