
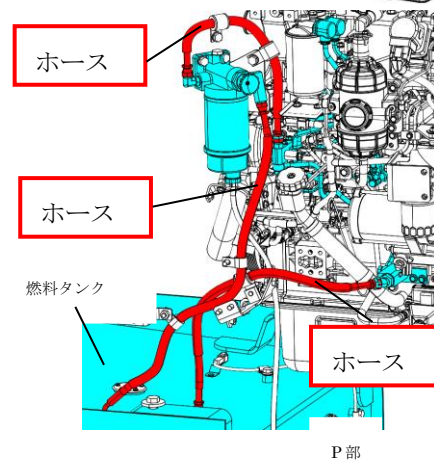
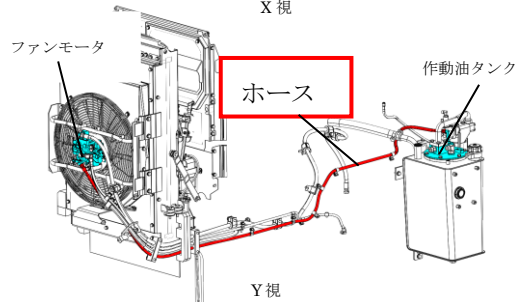
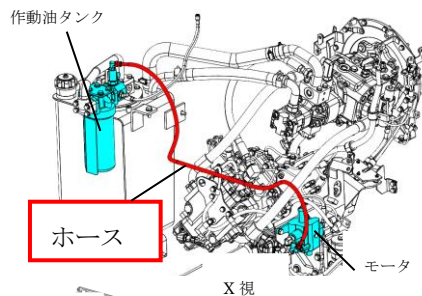
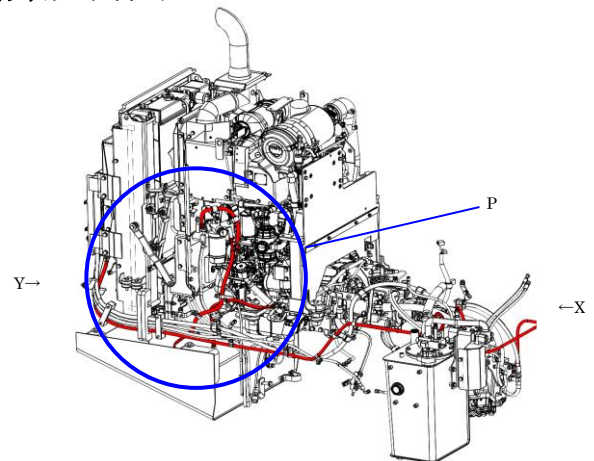


改善箇所説明図

コマツ YDP-WA138

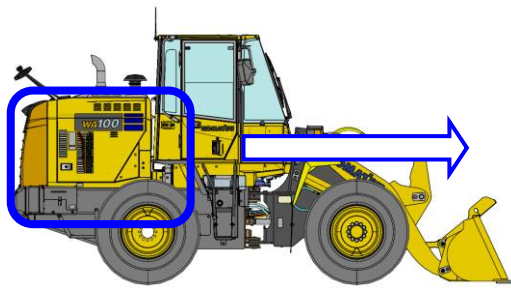

注: は、交換部品を示す。

【対策後】

ホース内部ワイヤー損傷無



【対策前】

ホース内部ワイヤー損傷有



燃料タンクや作動油タンク等を使用している口金付ホースにおいて、口金にホースを挿入する工程で使用する設備を誤ったため、ホース内部のワイヤーを損傷させたものがある。そのため、燃料または作動油の圧力によりホースが損傷し、燃料または作動油が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、該当する口金付ホースを良品に交換する。

識別：交換したホースの口金部分に識別のペイントを実施する。