


改善箇所説明図

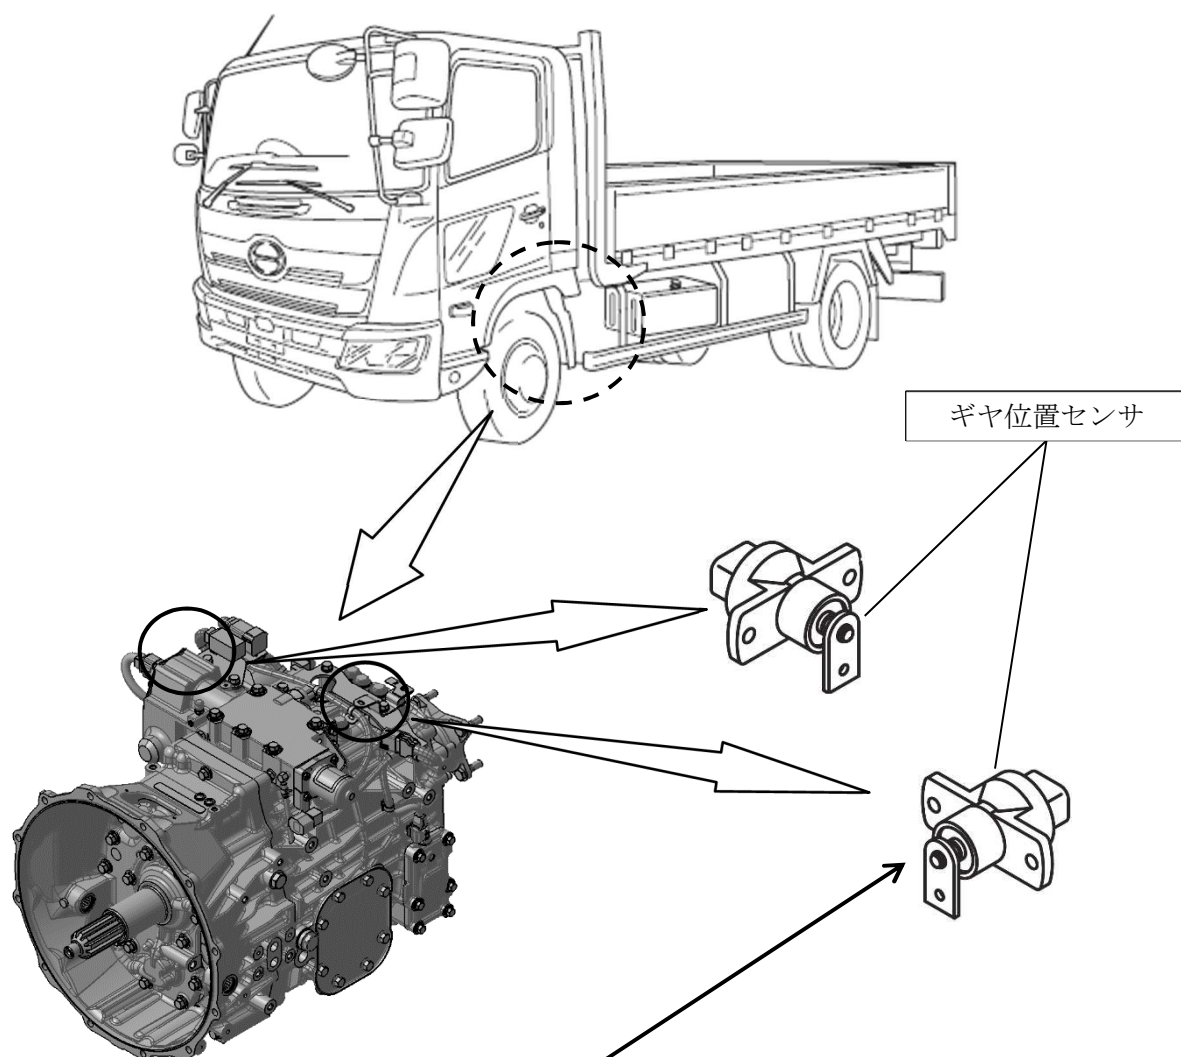

基準不適合発生箇所

※ は交換する部品を示す。

中型トラック及びバスの機械式自動変速機において、ギヤ位置センサ用プログラム書き込み設備の設定が不適切なため、ギヤ位置センサに温度補正値が書き込まれていないものがある。そのため、登坂路走行等を行い当該センサが高温になると正しく出力できなくなり、警告灯が点灯するとともに変速できなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該センサを良品と交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに黄色ペイントを塗布する。