
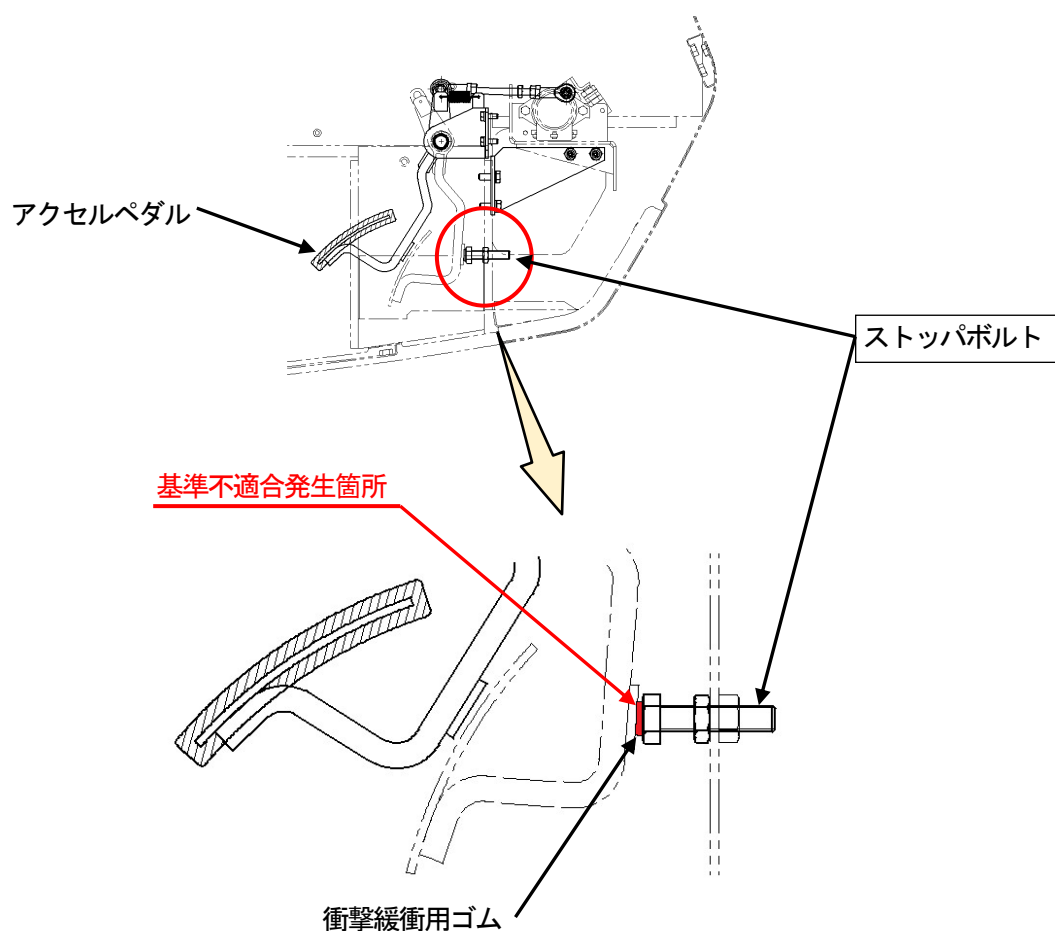


改善箇所説明図

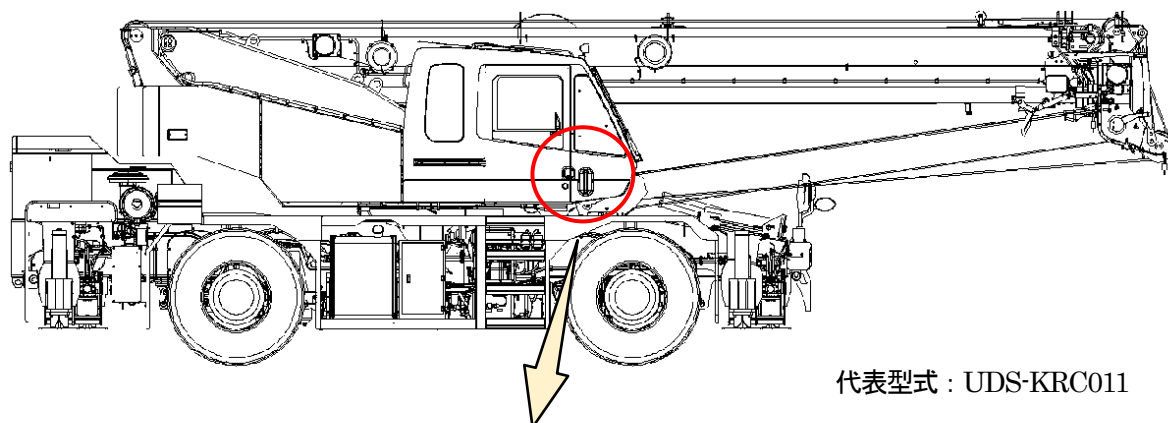

ストッパボルト先端ゴムにアクセルペダルが貼り付く。

ホイール・クレーンのアクセルペダルにおいて、ストッパボルトの衝撃緩衝用ゴムの選定が不適切なため、加水分解により改質し、粘性を帯びるものがある。そのため、アクセルペダルを最大まで踏み込んだ場合、アクセルペダルがストッパボルトに貼り付き、アクセルペダルの戻りが遅れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ストッパボルトを対策品に交換する。

注：□ は、交換する部品を示す。