



改善箇所説明図



【改善前】

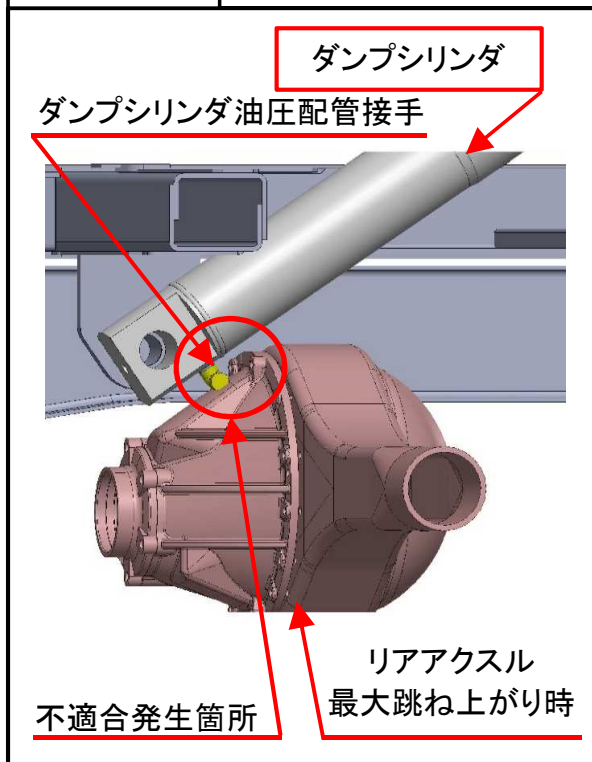

【改善後】

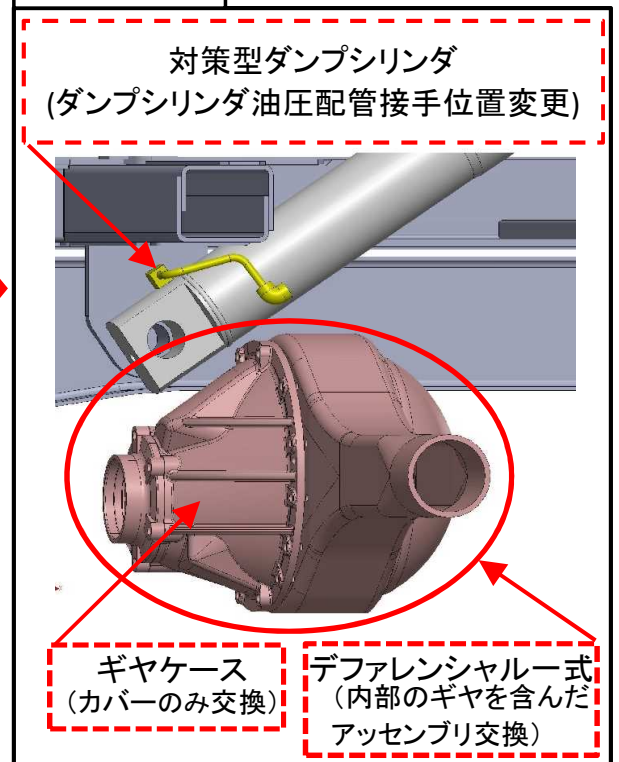

注: は基準不適合部品を示す。
 は交換部品を示す。

塵芥車の架装レイアウト設計が不適切なため、荷箱ダンプシリンダとデファレンシャルギヤケースの間隙が不足しているものがある。そのため、リアアクスルの最大跳ね上がり時にギヤケースがダンプシリンダに接触し、ギヤケースが損傷して潤滑油が漏れ、最悪の場合、

改善の内容

全車両、荷箱ダンプシリンダを対策品に交換する。また、デファレンシャルギヤケースを点検し、ギヤケースが変形している場合は当該ギヤケースを新品に交換する。ギヤケースが破損している場合は、デファレンシャル式を新品に交換する。

識 別

改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近にNo.4613のステッカーを貼付する。