
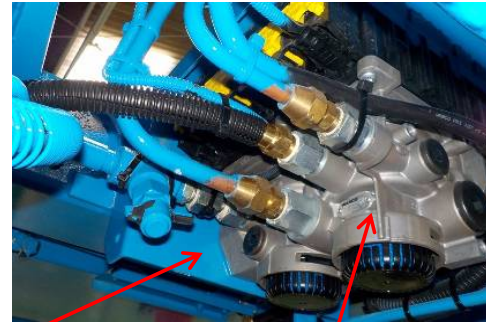


改善箇所説明図

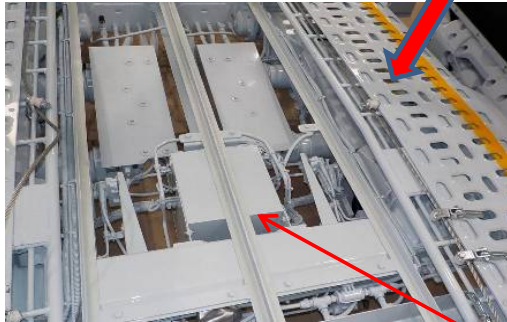

ブラケット

EBSユニット

【基準不適合発生箇所】

車両運搬トレーラにおいて、EBSユニットを取り付けているブラケットの剛性が不足しているため、走行時の振動等により当該ユニットに接続しているブレーキ用エア配管の継手部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エア漏れが発生、警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、EBSユニット取付のブラケットを対策品に交換する。

改善実施済車両には、左側面前部に対策済みNo.4644のステッカーを貼付する。

