


改善箇所説明図

不具合発生箇所

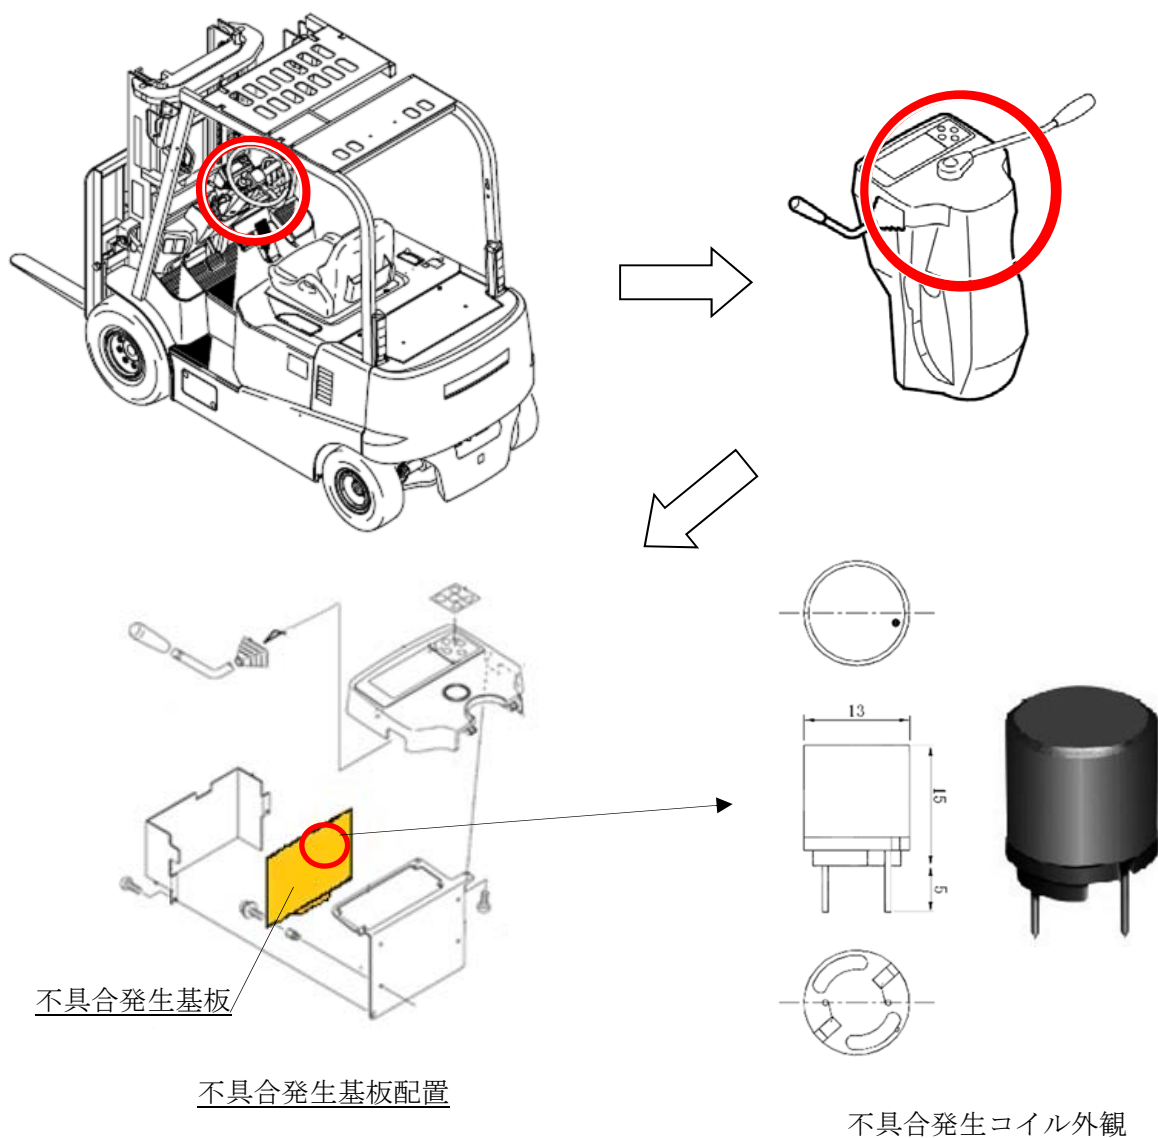

基準不適合内容

運転者席ディスプレイ制御基板内のコイルにおいて、固定指示が不適切なため、走行時の振動により当該コイルの内部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コイル内部の導線が断線し、電動機が停止し走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、制御基板を対策品に交換する。

識別：改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側に No.4657 のステッカーを貼り付ける。