


改善箇所説明図

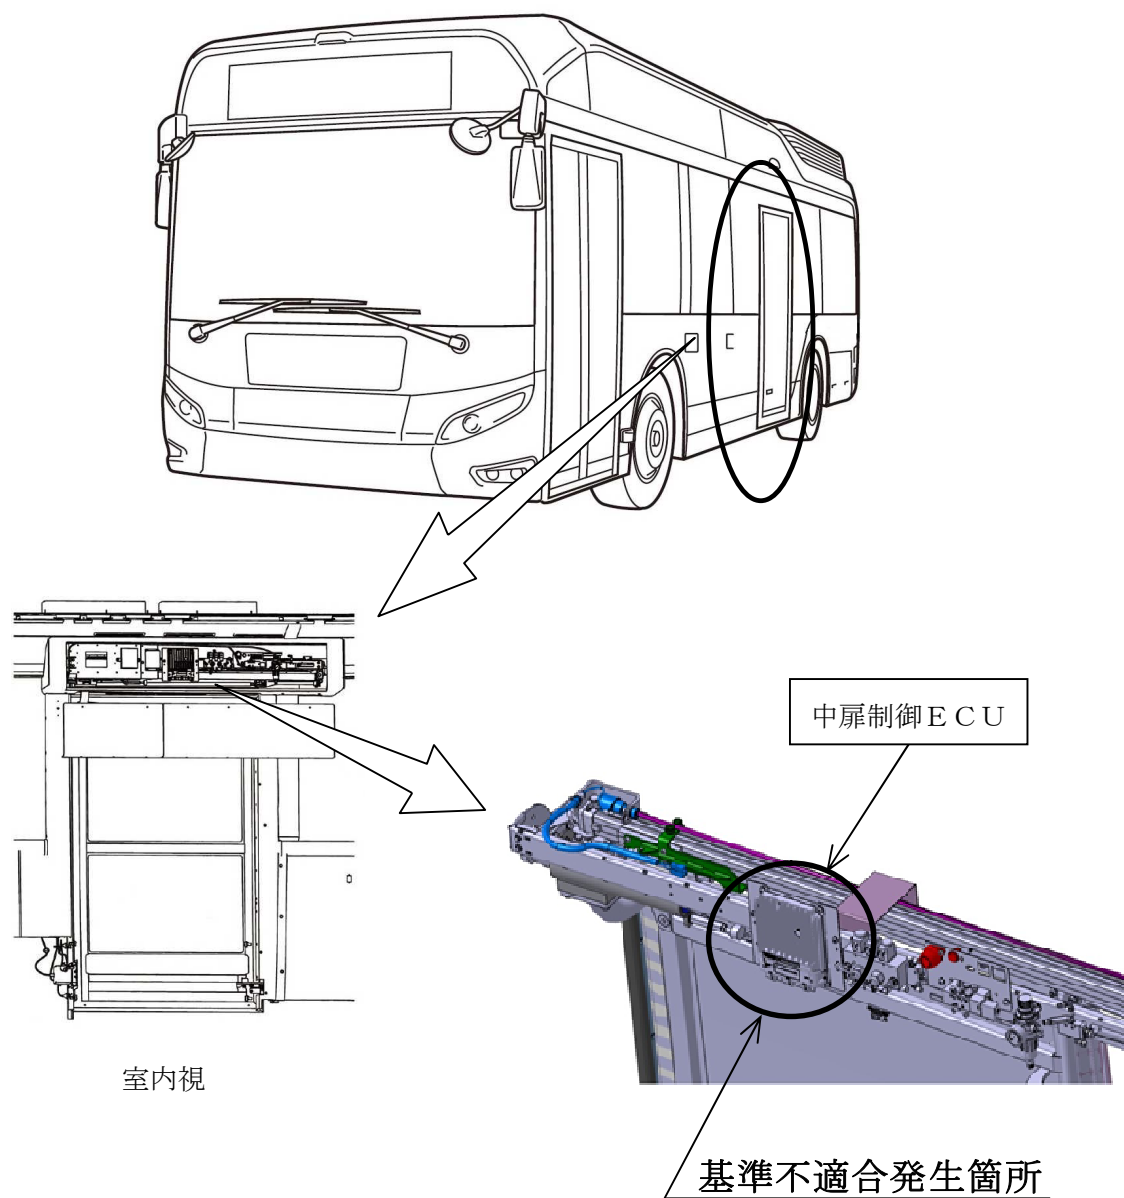

注： ☐ は修正部品を示す。

ワンマンバスの中扉開閉機構において、開閉制御プログラムが不適切なため、走行振動等により扉位置検出スイッチの端子に生成された摩耗粉の酸化によって接触抵抗が増加し、扉の開閉状態を正しく検出できなくなることがある。そのため、停車直後等の特定条件下で、意図せず扉が開くおそれがある。

改善の内容

全車両、中扉制御 ECU の開閉制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレート右上部に白色ペイントを塗布する。