


改善箇所説明図

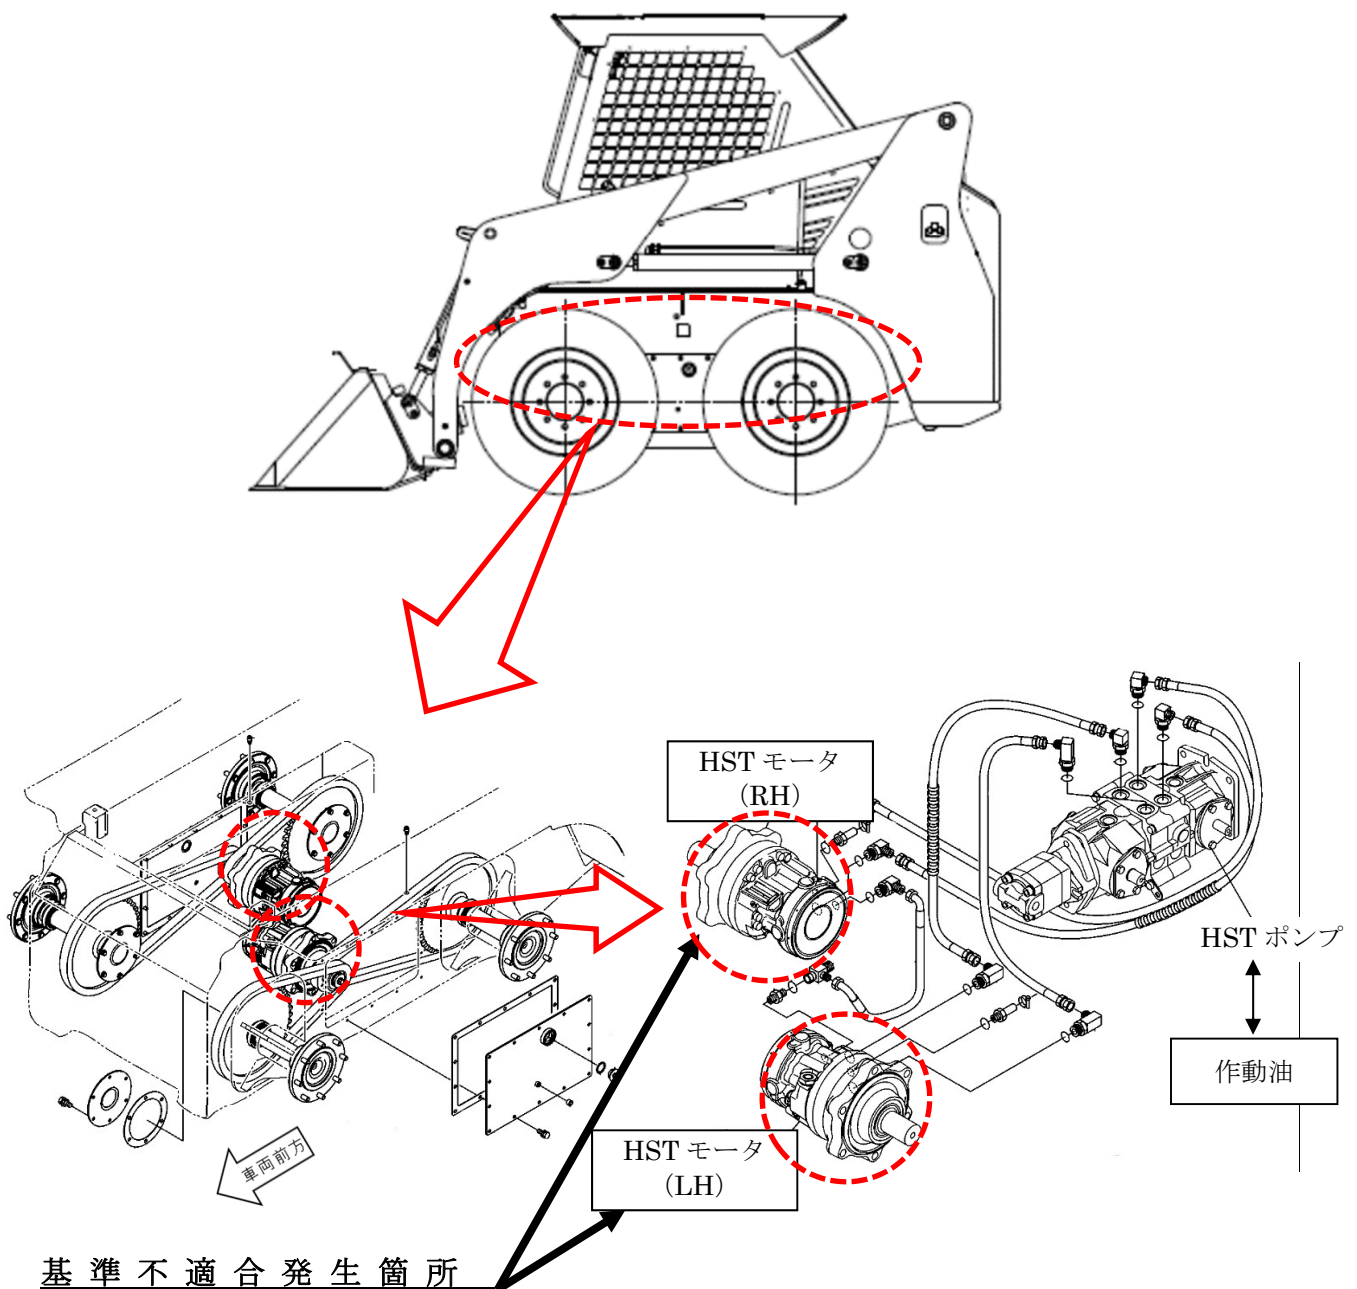

スキッドステアローダーの静油圧式無段変速機 (HST) において、設計時の作動油の選定が不適切なため、高荷重環境下で作動油の粘度が低下し、HST モータ内のローラ等が摩耗・損傷し異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、HST モータが回転しなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善内容

全車両、左右HSTモータを新品に交換し、作動油を対策品 (GP I から GP III) に交換する。
なお、全使用者に対して、今後、作動油 (GP III) を使用するよう周知する。

識別

改善実施済車には、ヘッドガード内部のシート右後のフレームに No. 4671 のステッカーを貼付ける。